


Bedienungsanleitung

METTLER TOLEDO SM-Waagen

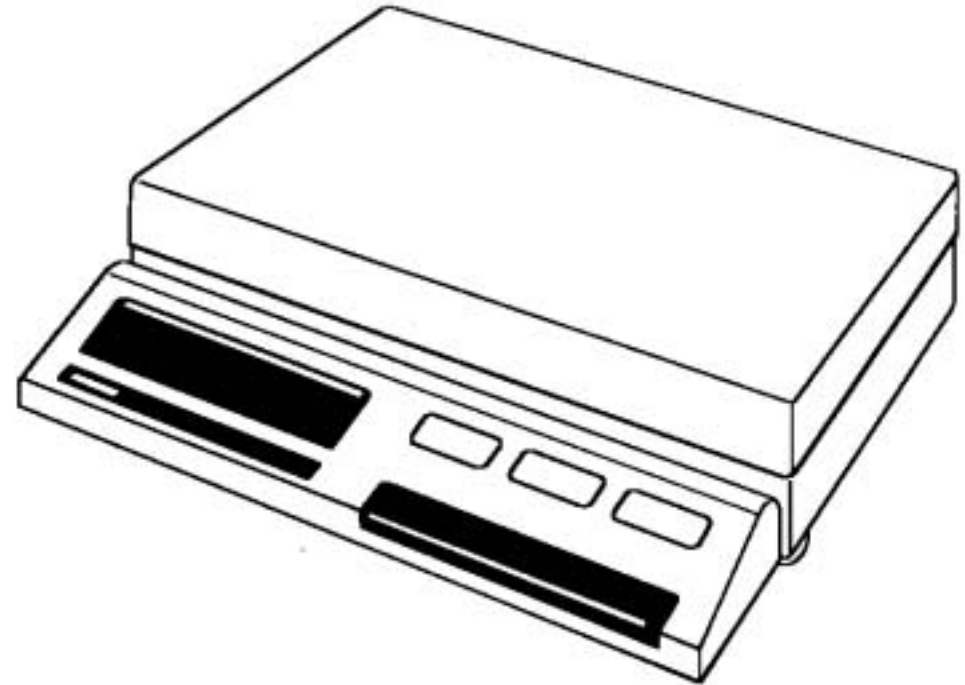

METTLER TOLEDO

Besten Dank

für das Vertrauen, das Sie uns mit der Wahl einer METTLER TOLEDO Präzisionswaage entgegengebracht haben.

Damit Sie schon bald mit Ihrer SM Waage arbeiten können, bitten wir Sie, das Kapitel VORBEREITUNG in dieser ausführlichen Bedienungsanleitung zu lesen und die Anweisungen zu beachten. Anschliessend können Sie sofort mit der beiliegenden Kurzanleitung weiterarbeiten, um die hervorragenden Eigenschaften der Waage kennenzulernen, welche diese auch schon in der Standardkonfiguration aufweist. Benutzen Sie dann diese ausführliche Bedienungsanleitung weiter als Nachschlagewerk, zur Änderung der Konfiguration auf spezielle Bedürfnisse, zur Behebung von Störungen, u.s.w.

Die Bedienung ist für alle SM Waagen identisch. Unterschiede gibt es im Wägebereich und in der Ablesbarkeit.

Verschiedene Montagemöglichkeiten des ergonomischen Terminals ermöglichen einen vielfältigen Einsatz Ihrer SM Waage.



Kompaktwaage



Terminal auf Stativ



Terminal an Wand montiert

Wo finden Sie was ?

Vorbereitung	Seite	Konfigurieren	Seite
Achten Sie auf den richtigen Standort	2	Einleitung	22
Waage anschliessen	3	Konfigurationsregister	23
Terminal montieren	4	Konfigurieren Sie in 6 Schritten	24
Terminal mit Stativ montieren	5	"rESEt"	26
Wandhalter montieren	5	"SCALE"	28
PowerPac einsetzen	6	"Unit"	30
Netzgerät anschliessen	7	"I-FACE"	32
Setzen Sie die Lastplatte auf und nivellieren Sie die Waage	8	Und nun sichern Sie Ihre Einstellung im Konfigurationsregister	34
Software	9		
		Anwendungen	Seite
Bedienung	Seite	Einleitung	36
Einleitung	10	Plus / Minus- und Prozentwägung	37
Bedienelemente und Anschlüsse	10	Stückzählen	38
METTLER DeltaTrac	11	Zweite Gewichtseinheit ablesen	40
METTLER DeltaRange®	11	Tierwägung	42
Waage einschalten	12		
Waage ausschalten	12	Was ist, wenn..	Seite
Einfaches Wägen und Tarieren	13	Störungen sind selten, aber was ist, wenn ...	44
Wägen mit der Plus / Minus- und Prozentanzeige	14		
Druckbefehl	15	Diverses	Seite
Menü	16	So wechseln Sie die Schutzhülle	46
Kalibrieren	17	Reinigung	46
Wägeprozessadapter	18	Ablesbarkeit	47
Vibrationsadapter	20	Modellspezifische Daten	48
		Allgemein technische Daten	49
		Standardausrüstung	50
		Wägebereich in Fremdeinheiten	51
		Nachkommastellen in Fremdeinheiten	51
		Fremdwörter	52

Vorbereitung


Vorbereitung

Achten Sie auf den richtigen Standort


Wählen Sie für Ihre Waage einen geeigneten Standort, dadurch erhalten Sie beste Resultate.



Feste und möglichst
erschütterungsfreie
horizontale Unterlage

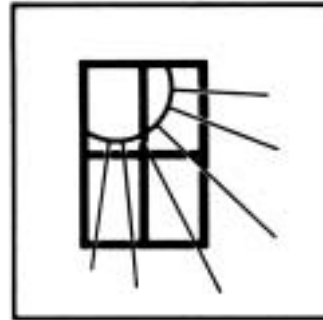

Direkte Sonnenbestrahlung
vermeiden

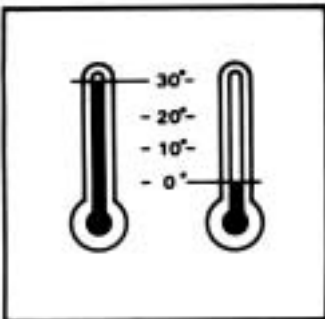


Keine übermäßigen
Temperaturschwankungen



Keine Zugluft

Waage anschliessen

METTLER TOLEDO hat zu Ihrem Vorteil die SM Waagenfamilie modular aufgebaut, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, eine den eigenen Bedürfnissen entsprechende Waage zu gestalten. Montieren Sie Ihre Module bitte mit dem beiliegenden Schraubenzieher; die folgenden Beschreibungen in diesem Register enthalten sämtliche Montagemöglichkeiten.

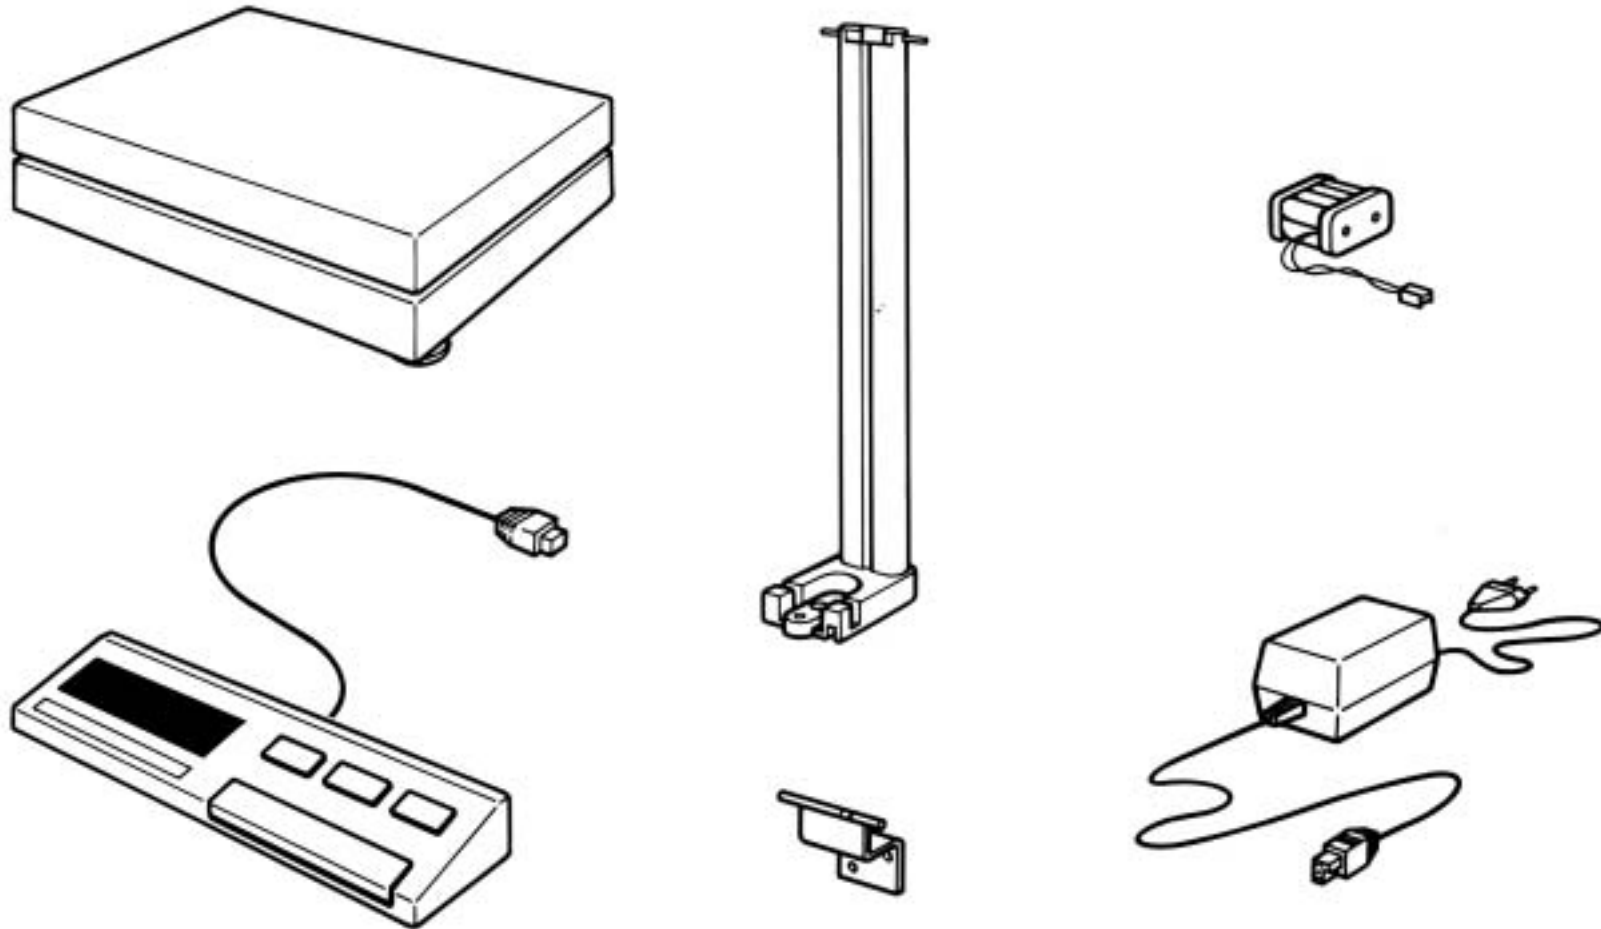


Vorbereitung


Vorbereitung

Terminal montieren

Egal, welches SM-Terminal Sie gewählt haben:

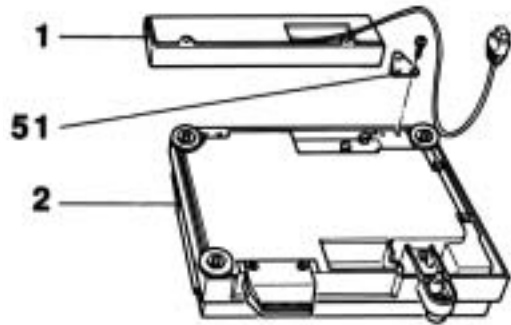

Befestigen Sie das Terminal **1** mit den beiden Verbindungsstücken **51** und den zugehörigen Schrauben an der Unterseite der Wägebrücke **2**.

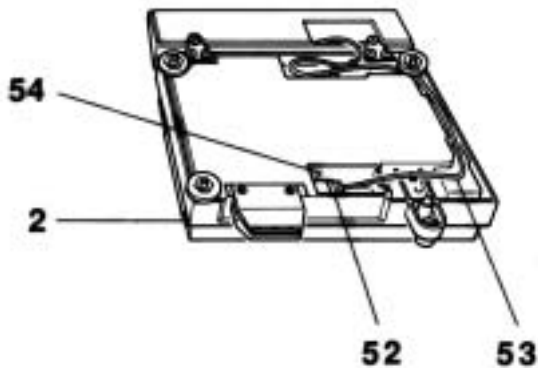

Entfernen Sie den Schnappdeckel, damit der Stecker **52** angeschlossen werden kann.


Stecker **52** vom Anschlusskabel **53** in Buchse **54** der Wägebrücke **2** einstecken und anschliessend das Anschlusskabel **53** wie auf dem Bild vom Stecker her in die Kabel-Clipse einstecken.

Schnappdeckel wieder aufdrücken.

Hinweis: Wir überlassen selbstverständlich Ihnen, ob Sie das Terminal wie oben beschrieben fest vor Ihre SM Waage montieren, oder ob Sie das Terminal freistehend aufstellen möchten.

Terminal mit Stativ montieren

Sofern sie zum Terminal das SM-Stativ gewählt haben, so gehen Sie wie folgt vor:

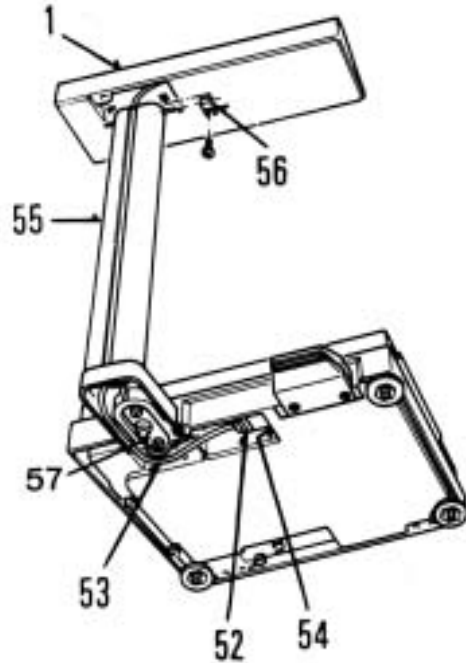


Anschlusskabel **53** des Terminals **1** durch das SM-Stativ **55** hindurchführen und anschliessend die beiden Lager **56** mit den zugehörigen Schrauben am Terminal **1** festschrauben (das Terminal ist schwenkbar; die Härte der Einstellung erfolgt mit den Schrauben).

SM-Stativ **55** mit den zugehörigen Schrauben am Gehäuseunterteil **57** festschrauben. Stecker **52** vom Anschlusskabel **53** in Buchse **54** einstecken.

Hinweis: Die SM Waage darf dazu ohne weiteres verkehrt auf einen Tisch gelegt werden.

Wandhalter montieren

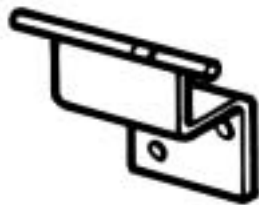


Der SM-Wandhalter ermöglicht Ihnen zusammen mit dem 1,5 m langen Verlängerungskabel die Befestigung des Terminals **1** an einer Wand. Montieren Sie den SM-Wandhalter gemäss der separaten Montageanleitung, welche dem SM-Wandhalter beiliegt.

Vorbereitung

Vorbereitung

PowerPac einsetzen

Sofern Sie das PowerPac-SM zur Stromversorgung, bzw. zur Datensicherung bei einem evtl. Netzausfall gewählt haben, so setzen Sie dieses bitte wie folgt ein:

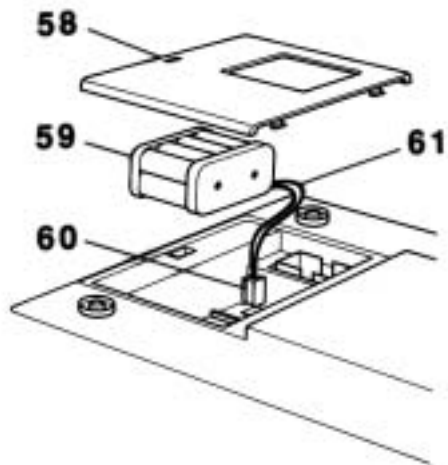

Falls bereits aufgesetzt, Lastplatte und Lastträger abheben. Dann:

Abdeckung **58** abnehmen.

PowerPac-SM **59** einsetzen und Stecker **60** des Anschlusskabels **61** einstecken.


Abdeckung **58** wieder aufdrücken.

Hinweise:

- Das PowerPac-SM erlaubt den Betrieb der Waage für etwa 8h ohne Netzgerät, wenn Sie das Terminal **1** mit Flüssigkristallanzeige (LCD-Display) verwenden, d.h. mit dem Terminal SM-L bzw. SM-AL.
- Erledigen Sie z.B. hauptsächlich Rezeptierarbeiten und treten häufig Netzausfälle auf, so empfehlen wir Ihnen, das PowerPac-SM immer eingesetzt zu lassen; also auch dann, wenn Sie das Netzgerät anschliessen.
Vorteil: Tritt z.B. während dem Rezeptieren ein Netzausfall auf, so bleiben sämtliche Daten gespeichert; nach dem Netzausfall kann dann ab dem gleichen Punkt weiter rezeptiert werden wie vor dem Netzausfall.

Netzgerät anschliessen

Das Netzgerät schliessen Sie bitte wie folgt an:

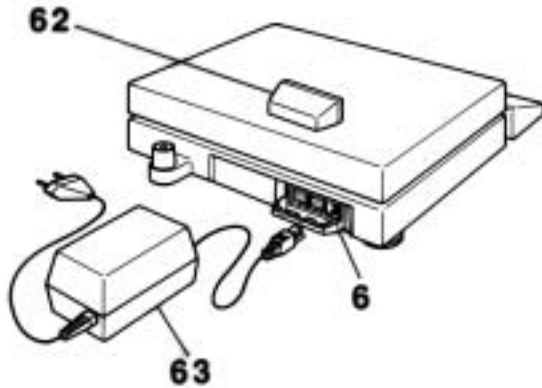

Kunststoffkappe **62** (auf der Rückseite der Waage), welche als Schutz für die Steckerpartie dient, abnehmen (Schnappverschluss!).

Netzgerät **63** an der Netzbuchse **6** und am Stromnetz anschliessen.

Kunststoffkappe **62** wieder aufdrücken.

Wir empfehlen:

Bei angeschlossenem PowerPac–SM und gleichzeitigem Anschluss eines SM-L bzw. SM-AL-Terminals empfehlen wir, das Netzgerät während dem Arbeiten auszuziehen und, z.B. während der Ruhezeit, wieder einzustecken.

Vorbereitung


Vorbereitung

Setzen Sie die Lastplatte auf ...



Lasträger **13** und Lastplatte **11** auflegen.

... und so nivellieren Sie die Waage

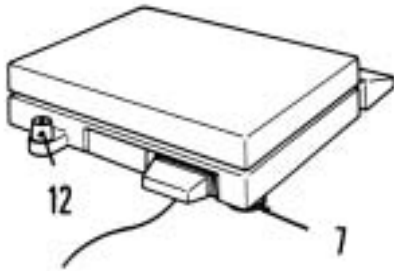


Nivellieren Sie Ihre Waage nach jedem Standortwechsel. Verändern Sie dazu mit den drei Stellfüßen **7** die Lage der Luftblase in die Mitte der Libelle **12**.

Hinweis:

Stellfuss hinten links nach oben \uparrow drehen (im Uhrzeigersinn drehen).

Mit beiden vorderen Stellfüßen Luftblase in die Mitte stellen; Stellfuss hinten nach unten \downarrow drehen bis dieser die Unterlage berührt (im Gegenuhrzeigersinn drehen).

Software

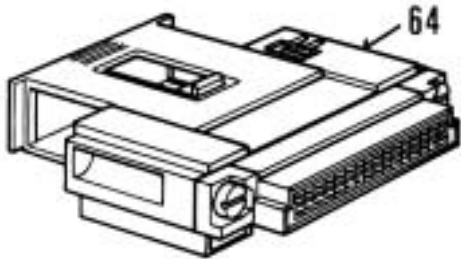

ACHTUNG!

Die Programmkassette **64** enthält die "Software" zur Steuerung Ihrer SM Waage; ein Ausziehen oder Einstecken dieser Programmkassette bei eingeschalteter Waage kann zu Störungen führen! Zum Herausziehen oder Einstecken dieser Programmkassette ist die Waage daher in jedem Falle vorerst auszuschalten, d.h. **OFF-Taste 4** drücken!

Nehmen Sie nun bitte vorerst die Kurzanleitung zur Hand. Sie erfahren dann sogleich die einfache Arbeitsweise mit Ihrer SM Waage. Anschliessend beachten Sie bitte die ausführlichen Beschreibungen in den folgenden Registern.

Vorbereitung


Bedienung

Einleitung


Bestimmt sind Ihnen nun die hervorragenden Eigenschaften Ihrer SM Waage in der Standardkonfiguration anhand der Kurzanleitung bekannt und die einfache Arbeitsweise bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten.

Ergänzen Sie nun an dieser Stelle bitte Ihr Wissen mit den folgenden, ausführlichen Beschreibungen in diesem Register BEDIENUNG.

Bedienelemente und Anschlüsse

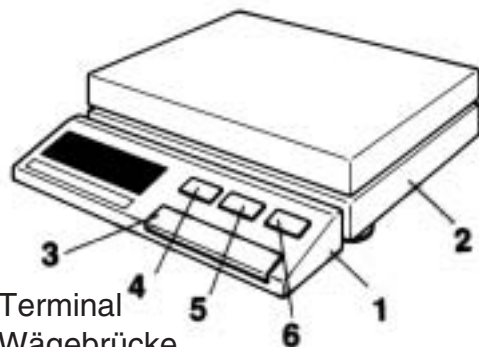

- 1 Terminal
- 2 Wägebrücke
- 3 Bedientaste (ON / MENU / TARE)
- 4 OFF-Taste
- 5 Funktionstaste
- 6 PRINT-Taste

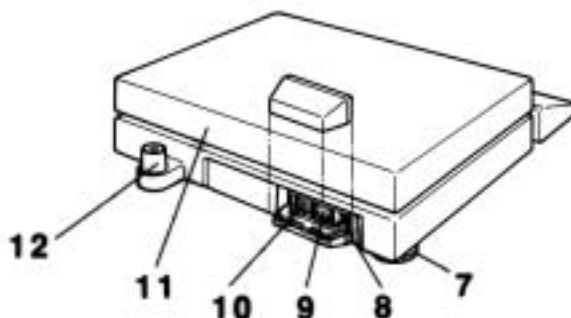

- 7 Stellfuß (für Niveauegleich)
- 8 Anschlussbuchse für das Netzgerät
- 9 Anschlussbuchse für GM-Zusatzgeräte
- 10 Anschlussbuchse der Datenschnittstelle: DATA I/O (CL/RS232C)
- 11 Lastplatte
- 12 Libelle



DISPLAY:


- 31 Statusanzeigen (Indikatoren)
- 31a Vibrationsadapter
- 31b Wägeprozessadapter
- 31c Gewichtsstatus
- 31d Automatische Nullpunkt-korrektur (Autozero)
- 31e Batteriezustand (Restladungswarnung)
- 31f Spezialstatus der Waage ¹⁾

- 31h Stillstandskontrolle
- 32 Digitalanzeige
- 33 Gewichtseinheiten
- 34 DeltaTrac (Übersichtsanzeige und Dosierhilfe, dynamische Anzeige mit 60 Zeigersegmenten)
- 35 Toleranzgrenzen

¹⁾ kennzeichnet berechnete Größen wie Mittelwerte oder mit Konstanten multiplizierte Werte sowie über die Schnittstelle eingegebene Daten.

METTLER DeltaTrac

Diese dynamische Übersichtsanzeige mit 60 Zeigersegmenten ist bei allen SM Waagen eingebaut. Sie eröffnet Ihnen eine neue, optische Wägedimension. D.h., der METTLER DeltaTrac vermittelt Ihnen graphisch das, was die Digitalanzeige in reinen Zahlenwerten vermittelt.

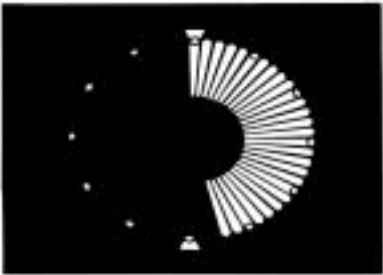


- 1 Beim Absolut-, Heraus- und Einwägen, sowie beim Rezeptieren markiert die dynamische Anzeige den belegten und den noch verfügbaren Wägebereich.



- 2 Beim Kontrollieren von Füllmengen zeigt Ihnen die dynamische Anzeige jederzeit vorzeichenrichtig die Toleranzgrenzen und deren Über- bzw. Unterschreitung. Die Auslösung der Plus/Minus- und %-Anzeige erfolgt über die Funktionstaste 5.

Zusammen mit verschiedenen Applikationen der METTLER TOLEDO Pacs kann der METTLER DeltaTrac auch andere Funktionen übernehmen (siehe separates Datenblatt "Technische Daten und Zubehör", Best.-Nr.: 703889).

METTLER DeltaRange®

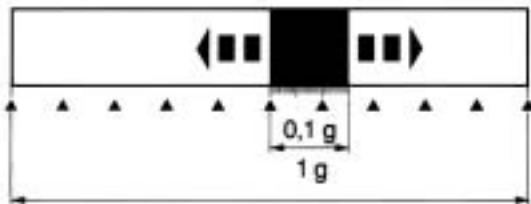


Die METTLER DeltaRange® Waage hat einen 10mal genaueren Feinbereich. Mittels Tastendruck (Tariere) kann dieser an jede Stelle des gesamten Wägebereichs beliebig oft abgerufen werden. Hinweis: Auch beim Herauswägen bleibt Ihnen der 10mal genauere Feinbereich erhalten.

Bedienung

Bedienung

Waage einschalten

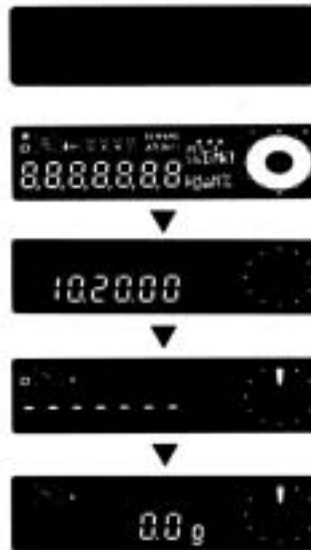


Waage ausgeschaltet.

Bedientaste **3** *kurz* drücken.

Der Display durchläuft selbsttätig während einigen wenigen Sekunden einen Anzeige- und Waagenkontrollzyklus.

Danach zeigt die Anzeige Null <0> an. Die Anzahl der Nachkommastellen, die Ihre Waage anzeigt, ist abhängig von der gewählten Gewichtseinheit. Mehr über das Wählen einer Gewichtseinheit erfahren Sie später im Register KONFIGURIEREN.

Waage ausschalten

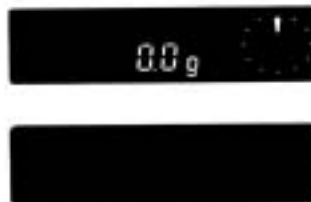

OFF-Taste **4** drücken.

Der Display erlischt; die Waage ist ausgeschaltet.

Schalten Sie nun die Waage aber wieder ein, d.h. Bedientaste **3** erneut *kurz* drücken.

Einfaches Wägen



Legen Sie das Wägegut auf die Lastplatte **11**, ...



die Anzeige wechselt fortlaufend bis zum ...

 



Erreichen des Stillstandes. Der Stillstand ist erreicht, sobald das Stillstandskontrollzeichen **31h** im Display erlischt.

Beachten Sie auch die optische Hilfe des METTLER DeltaTrac.

Hinweis: Mit dem Anschluss eines Druckers aus dem Zubehör, (siehe separates Datenblatt "Technische Daten und Zubehör", Best.-Nr.: 703889) besteht die Möglichkeit, Resultate auszudrucken. Der Anschluss befindet sich auf der Rückseite der Waage.

Tarieren

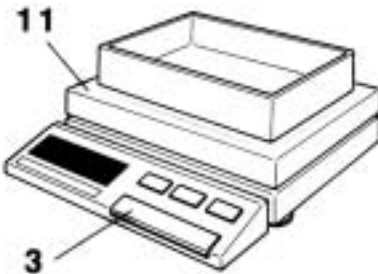

Leeren (Tara)-Behälter auf die Lastplatte **11** legen.



Bedientaste **3** *kurz* drücken; es leuchten dann nur noch Querstriche und das Stillstandskontrollzeichen ...

(Durch zweimaliges Drücken erreichen Sie, dass die Stillstandskontrolle während dem Tariervorgang ausgeschaltet wird. Die Tarierung ist dann nicht exakt und die Waage zeigt möglicherweise nicht 0.0 g.)




... bis die Waage den Stillstand erreicht.

Hinweis: Mit der Fuss- oder Handtaste aus dem Zubehör, (siehe separates Datenblatt "Technische Daten und Zubehör", Best.-Nr.: 703889) besteht die Möglichkeit der externen Tarierung. Der Anschluss befindet sich auf der Rückseite der Waage.

Bedienung

Wägen mit der Plus/Minus- und Prozentanzeige

Mit der Funktionstaste **5** auf dem Terminal **1** können Sie Ihre SM Waage im Zusammenhang mit dem METTLER DeltaTrac auch als Plus/Minus- und Prozentwaage einsetzen. Beachten Sie dabei die Doppelfunktion der Funktionstaste **5**. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

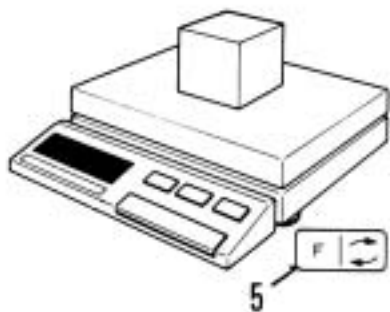


Sollgewicht auflegen (min. 10,0 g).



F-Taste **5** drücken; das aufgelegte Sollgewicht wird als 100 % abgespeichert. Beachten Sie, dass Sie die Funktionstaste **5** auch wirklich auf der linken Tastenhälfte betätigen!



 Sollgewicht wegnehmen; nun ist die Plus/Minus- und Prozentanzeige aktiviert! Erscheint nicht die Prozentanzeige, so stellen Sie die Waage vorerst in die Standardkonfiguration zurück. Wie, das erfahren Sie im Register KONFIGURIEREN.




Wägegut auflegen:


Der METTLER DeltaTrac zeigt Ihnen, ob das aufgelegte Gewicht innerhalb der Toleranzgrenzen liegt!

Toleranzlimite $\pm 2,5\%$, 100 % = Sollgewicht


Hinweise:

- Durch Drücken der  - Taste **5** kann jederzeit zwischen Prozent- und Gewichtsanzeige hin- und hergeschaltet werden.
- Bei jedem erneuten Drücken der **F** - Taste **5** wird das momentan aufgelegte Gewicht als neues Sollgewicht (100 %) abgespeichert.
- Die Funktionstaste **5** kann auch zur Stückzählung oder zur Anzeige einer zweiten Gewichtseinheit verwendet werden. Wie, das erfahren Sie im Register KONFIGURIEREN.

Druckbefehl

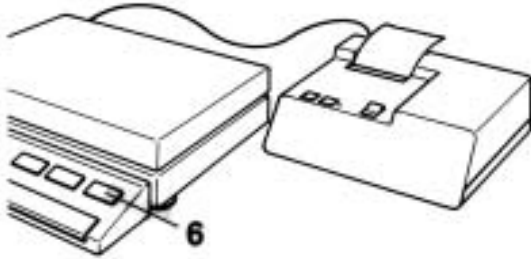

Sofern am Druckerausgang DATA I/O ein Drucker angeschlossen ist (z.B. METTLER TOLEDO GA44), wird mit dem Drücken der PRINT-Taste **6** ein Druckbefehl an den Drucker gesendet (bzw. auch ein Transferbefehl an einen Computer).

Hinweis: Im Tierwägemodus  wird mit dem Drücken der PRINT-Taste der Start für einen neuen Messzyklus ausgelöst. Mehr darüber erfahren Sie im Register ANWENDUNGEN.

Bedienung


Menü

Das Menü umfasst das Kalibrieren, sowie das Einstellen des Wägeprozessadapters und des Vibrationsadapters. Alle diese 3 Menüschritte können bei eingeschalteter Waage durch langes Drücken der Bedientaste **3** aufgerufen werden und ermöglichen so eine rasche Veränderung von Waageneinstellungen.




- Kalibrieren = Waage auf richtige Gewichtsanzeige bringen
- Wägeprozessadapter = Waage dem Wägegut anpassen (z.B. an ein feines Pulver, oder einen festen Gegenstand)
- Vibrationsadapter = Waage den Umgebungsbedingungen anpassen (z.B. an einen ruhigen, oder einen stabilen Wägeplatz)


Kalibrieren

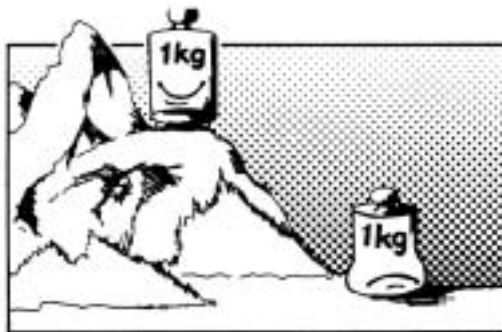

Wägeprozessadapter einstellen

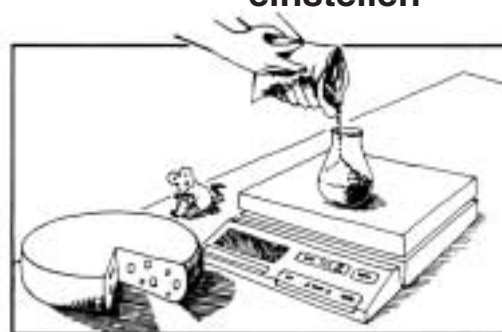

Vibrationsadapter einstellen

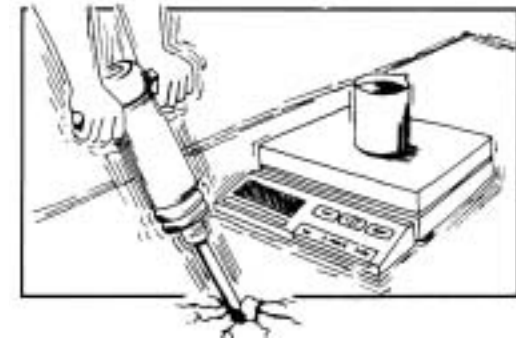


Kalibrieren

Je nach Eichvorschriften in bestimmten Ländern nicht anwählbar

Ihre SM Waage sollten Sie an jedem neuen Aufstellort kalibrieren. Das dazu notwendige Prüf- und Kalibriergewicht finden Sie im separaten Datenblatt "Technische Daten und Zubehör" (Best.-Nr.: 703889).

WICHTIG: Ihre Waage benötigt eine Anwärmzeit und soll deshalb min. 15 Min. vor dem Kalibrieren eingeschaltet werden!

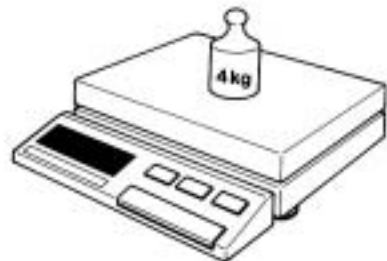

Bedientaste **3** *solange* drücken und *niedergedrückt* halten, bis im Display – CAL – erscheint, dann Bedientaste **3** *sofort* loslassen.

Die Anzeige zeigt zuerst Querstriche, dann ...

erscheint eine blinkende Anzeige (z.B. 4000.0 g) als Aufforderung zum Auflegen des geforderten Kalibriergewichts.

Sobald dieses aufgelegt wird, wechselt die Anzeige erneut selbsttätig auf Querstriche und signalisiert so den eigentlichen internen Kalibriervorgang.

Sobald der Kalibriervorgang erfolgt ist, erscheint die blinkende Anzeige <0.0g> als Aufforderung zum Abheben des Kalibriergewichts.

Sobald dieses abgehoben wird, wechselt die Anzeige wiederum auf Querstriche, bis der Stillstand erreicht ist. Dann ...

erscheint die Nullanzeige. Die SM Waage ist nun neu kalibriert!

Hinweis: Wird während der blinkenden Aufforderung zum Auflegen des Gewichts ein falsches oder kein Kalibriergewicht aufgelegt, so erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige "Err1". Die Kalibrierung wurde nicht erneuert!

Bedienung

Bedienung

Passen Sie Ihre Waage dem Wägegut an (Wägeprozessadapter)

Mit dem Wägeprozessadapter passen Sie die Waage dem Wägegut an. Zum Beispiel beim Absolutwägen eines Festkörpers soll die letzte Nachkommastelle des Resultates erst bei Erreichen des Stillstandes ablesbar sein; hingegen soll z.B. beim langsamen Zudosieren einer pulvrigen oder flüssigen Substanz die letzte Nachkommastelle dauernd ablesbar sein.



0.0g

Bedientaste **3** *solange* drücken und *niedergedrückt* halten, bis der Display über die Anzeige ...

-CAL-


-CAL- zur ...

☉

Anzeige ☉ gewechselt hat, dann Bedientaste **3** *sofort* loslassen und wiederum *sofort* die anschließende Beschreibung ausführen.

Wählen Sie nun *sofort* durch *kurzes* Drücken der gleichen Bedientaste **3** das Symbol für die gewünschte Einstellung. Die möglichen Einstellungen und deren Beschreibung finden Sie auf der unteren Seite.

Bei jedem Kurzdrücken der Bedientaste wechselt das Wägeprozessadapter-Symbol. Etwa 3 Sekunden nach dem zuletzt erfolgten Tastendruck wird die Einstellung selbsttätig abgespeichert und die Anzeige kehrt in den Wägemodus zurück.

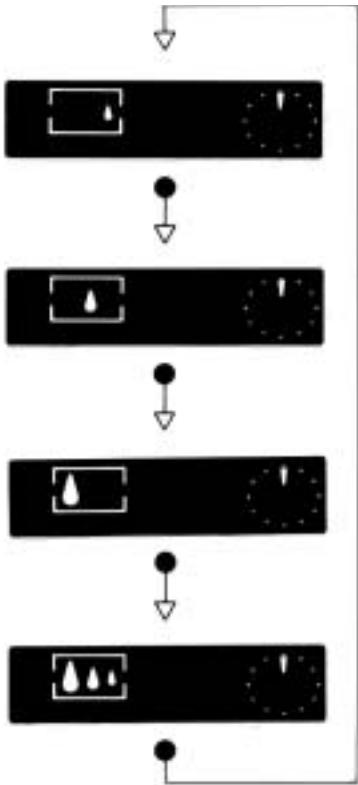Einstellmöglichkeit**Wägeart**

Feindosieren (Einwägen) von feinem
Pulver oder kleinen Flüssigkeitsmengen

Universal

Absolutwägung

Tierwägung
(oder Wägen in extrem unruhiger,
vibrierender Umgebung)

Bemerkungen

Auf der Anzeige erscheinen immer
sämtliche Stellen = Delta Display "off".

Standardeinstellung
Bei Delta Display "on" wird die letzte
Stelle beim Grobdosieren gelöscht.

In dieser Einstellung können Sie schnell ein Gewicht
überprüfen (Absolutwägung). Auf der Anzeige erscheint nur
das Endresultat. In der dynamischen/unstabilen Phase wird
"Busy-Line" angezeigt.

Ihre Waage arbeitet im Tierwägemodus; d.h., Bewegungen
eines Lebewesens beeinflussen die Anzeige nicht. Über eine
bestimmte Zeitperiode werden die Messwerte gemittelt und
anschliessend angezeigt.
Mehr über das Tierwägen erfahren Sie im
Register ANWENDUNGEN.

Bedienung

Bedienung


Passen Sie Ihre Waage den Umgebungsbedingungen (Vibrationsadapter) an

Mit dem Vibrationsadapter passen Sie Ihre Waage an die Umgebungsbedingungen an. Zum Beispiel bei ruhigen Umgebungsbedingungen stellen Sie Ihre Waage so ein, dass das Resultat nach kurzer Zeit zur Verfügung steht; bei ungünstigen Umgebungsbedingungen stellen sie Ihre Waage so ein, dass auch unter diesen Bedingungen zuverlässige Resultate erzielt werden. Wählen Sie den Vibrationsadapter nun wie folgt an:



Bedientaste **3** *solange* drücken und *niedergedrückt* halten, bis der Display über die Anzeige -CAL- zur ...




Anzeige  und dann zur ...



Anzeige  gewechselt hat, dann Bedientaste **3** *sofort* loslassen.

Wählen sie nun *sofort* durch *kurzes* Drücken der gleichen Bedientaste **3** das Symbol für die gewünschte Einstellung. Die möglichen Einstellungen und deren Beschreibung finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Bei jedem Kurzdrücken der Bedientaste wechselt das Vibrationsadapter-Symbol. Etwa 3 Sekunden nach dem zuletzt erfolgten Tastendruck wird die Einstellung selbsttätig abgespeichert und die Anzeige kehrt in den Wägemodus zurück.

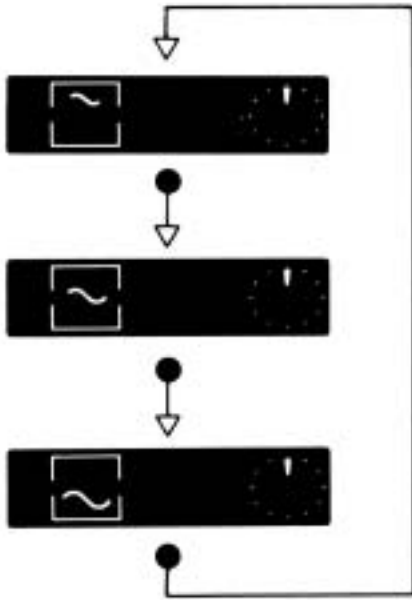Einstellmöglichkeit**Umgebungsbedingungen**

Sehr ruhig und stabil

Normal

Unstabil, z.B. Zugluft oder starke Gebäudeschwingungen

Bemerkungen

In dieser Einstellung arbeitet Ihre Waage sehr schnell (kurze Wägezeit); ist jedoch empfindlich auf äussere Unruhen.

Standardeinstellung

Ihre Waage ist unempfindlicher gegen äussere Unruhen, arbeitet jedoch langsamer.

Hinweis: Durch *langes* Drücken der Bedientaste **3** nach der Einstellung des **Wägeprozessadapters** können Sie beide Einstellungen in einem Schritt ausführen. D.h. der Vibrationsadapter kann direkt im Anschluss an die Einstellung des Wägeprozessadapters ausgeführt werden.

Nun, nachdem Sie die ausführlichen Beschreibungen in diesem Register **BEDIENUNG** gelesen haben und somit sämtliche Einstellungen der Standardkonfiguration kennen, lernen Sie im nächsten Register, wie Sie Ihre Waage auf spezielle Bedürfnisse konfigurieren.

Bedienung

Konfigurieren

Einleitung



Ihre SM Waage bedienen Sie in der Standardkonfiguration bestimmt schon mit Sicherheit und die einfache Arbeitsweise bereitet Ihnen auch keine Schwierigkeiten. Lernen Sie nun in diesem Register, wie Sie Ihre eigene SM Waage konfigurieren, d.h., Sie stellen Sie auf Ihre speziellen Bedürfnisse ein. Die gegenüberliegende Seite vermittelt Ihnen einen Überblick über die Einstellmöglichkeiten und wie diese angewählt werden; nämlich durch *kurzes* oder *langes* Drücken der Bedientaste **3**. Wichtig für den "Einstieg" in dieses Konfigurationsregister ist nur, das Sie Ihre SM Waage **zuerst ausschalten**, d.h., drücken Sie jetzt bitte die **OFF**-Taste **4**. Ist Ihnen dann der spezielle Tastenrhythmus einmal geläufig, so werden Sie bestimmt schon bald Ihre eigene SM-Waage konfigurieren. Eine ausführliche Beschreibung zu den einzelnen Schritten im Konfigurationsregister finden Sie, in 6 Schritte aufgeteilt, auf der nächsten Doppelseite. Im Anschluss daran werden auch alle einzelnen Einstellmöglichkeiten erläutert.

Konfigurationsregister

Waage zuerst ausschalten!

Beachten Sie bitte den Tastenrhythmus:

Bedientaste

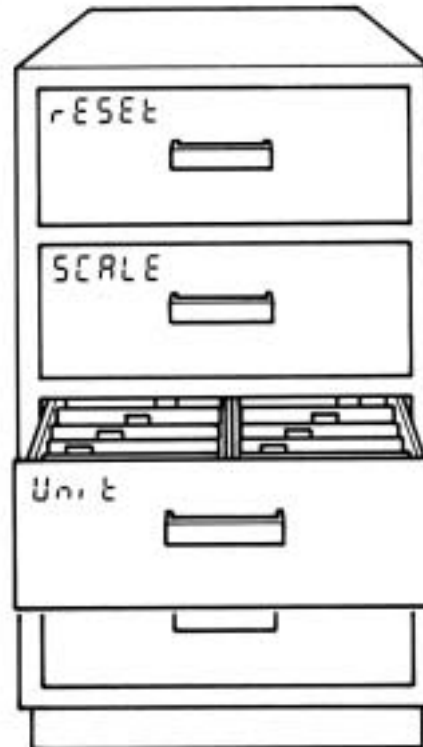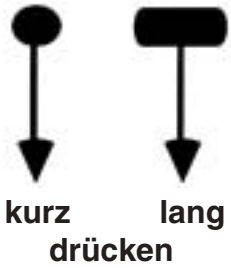

Konfigurieren

Konfigurieren

Konfigurieren Sie in 6 Schritten

1 Beachten Sie diese Symbolik:



Bedientaste **3** *kurz* drücken



Bedientaste **3** *solange* drücken und *niedergedrückt* halten bis ...

Hinweis: Unterläuft Ihnen einmal ein Fehler während dem Konfigurieren, so drücken und halten Sie die Bedientaste **3** *solange* gedrückt, bis der Display in den Wägemodus zurückkehrt.

2 So öffnen Sie das Konfigurationsregister:



 
Bei **ausgeschalteter** Waage: Bedientaste **3** *solange* drücken und *niedergedrückt* halten, bis die Anzeige über ...



Querstriche zur ...



Anzeige **-CONF-** gelangt, dann Bedientaste **3** loslassen



Die Anzeige wechselt selbsttätig auf **-rESEt-**.

Hinweis: Kann das Konfigurationsregister nicht geöffnet werden, so ist die Waage <gesichert>. Beachten Sie in diesem Falle zuerst das Kapitel "Und nun sichern Sie Ihre Einstellungen im Konfigurationsregister".

3 Wählen Sie den gewünschten Bereich: (z.B. -Unit-)



Bedientaste **3** *einmal kurz* drücken;



die Anzeige wechselt auf **-SCALE-**. Bedientaste **3** nochmals *kurz* drücken;



die Anzeige wechselt auf **-Unit-**.

4 Nun wählen Sie ein einzelnes Segment an: (z.B. das Segment -Unit 1-)

Bedientaste **3** *solange* drücken und *niedergedrückt* halten, ...



bis die Anzeige auf -Unit 1- gewechselt hat, dann Bedientaste **3** loslassen.



Zu -Unit 1- leuchtet die momentan gewählte Gewichtseinheit [z.B. "g"].

5 Verändern Sie jetzt die Einstellung:

Ab Werk ist ihre SM Waage in diesem Segment auf "g" konfiguriert. Verändern Sie diese Einstellung wie folgt:

Bedientaste **3** *einmal kurz* drücken; die Anzeige wechselt auf "kg". D.h., die Waage ist jetzt in der ersten Gewichtseinheit (-Unit 1-) auf "kg" konfiguriert.



6 Schliessen Sie das Konfigurationsregister:

Bedientaste **3** *solange* drücken und *niedergedrückt* halten, bis nach der Anzeige -END- die Waage in den Wägemodus zurückkehrt.


Hinweis: Loslassen der Bedientaste bei der Anzeige -END- ermöglicht den Verbleib im Konfigurationsregister.






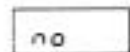

Konfigurieren

"rESEt"

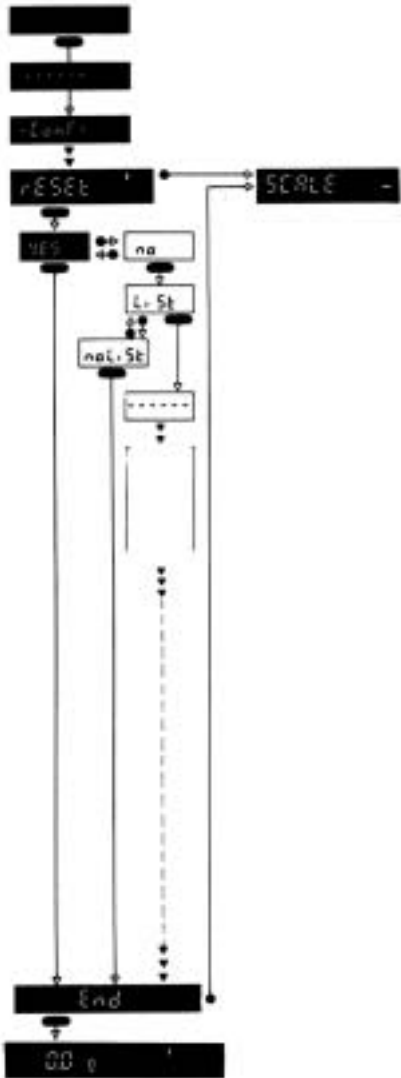


In diesem Sektor können Sie zurück in die Standardkonfiguration, sowie das Waagenprotokoll ausdrucken lassen.



-  Bedientaste *kurz* drücken
-  Bedientaste *lang* drücken, bis die gewünschte Anzeige erscheint

-  Standardeinstellung
-  Wählbare Einstellung

Bitte beachten Sie:

-  Nach etwa 40 Sekunden geht die Waage automatisch in den Wägemodus zurück
-  Zurück in den Wägemodus immer mit langem Tastendruck
-  Anzeige wechselt automatisch

YES	Konfiguration
------------	----------------------

Mit -YES- können Sie zurück in die Standardkonfiguration. Ihre Waage ist somit wieder wie ab Werk eingestellt.

LiSt	Protokoll ausdrucken Ja oder Nein?
-------------	---

Ausdruck der folgenden waagenspezifischen Werte und der gewählten Konfiguration.

Um einen Ausdruck des Protokolls zu erhalten, wählen Sie bitte **-LiSt-** an. Quittieren Sie diesen **-LiSt-**Befehl anschliessend mit *langem* Drücken der Bedientaste **3** bis "- - - - -". Über einen angeschlossenen Drucker (z.B. METTLER TOLEDO GA44), wird das Protokoll mit den folgenden Werten ausgedruckt:

Ausdruck der waagenspezifischen Werte:

STANDARD (Softwareversion), TYPE (Waagentyp), INR (Identifikationsnummer), Full (Höchstlast), d (Ablesbarkeit), CAL (Kalibriergewichtsgrosse).


Ausdruck der gewählten Konfiguration (ab Version 10.42.00):

Die Erklärung zu den unter CONFIGURATION aufgeführten Parametern finden Sie auf den Seiten 29, 31 und 33 dieser Bedienungsanleitung.

Konfigurieren

"SCALE"


In diesem Sektor können Sie Waagenbetriebseinstellungen vornehmen.

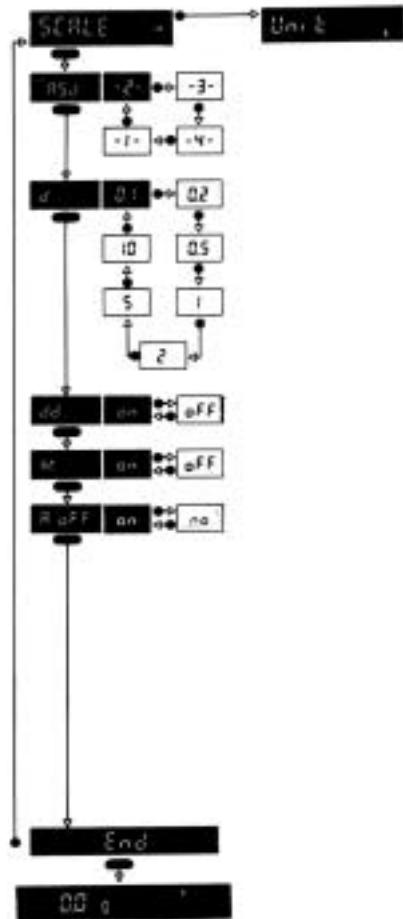

Bedientaste *kurz* drücken



Bedientaste *lang* drücken, bis die gewünschte Anzeige erscheint

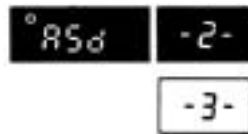


Standardeinstellung

Wählbare Einstellung

 Bitte beachten Sie:





Nach etwa 40 Sekunden geht die Waage automatisch in den Wägemodus zurück



Zurück in den Wägemodus immer mit langem Tastendruck

ASd	Stillstand (Automatic stability detection)
------------	---

	Wägegeschwindigkeit	Reproduzierbarkeit
ASd 1	sehr schnell	gut
ASd 2		
ASd 3		
ASd 4		
ASd 4		

Die Stillstandskontrolle leuchtet bei Nichtstillstand der Waage. Gleichzeitig wird die Datenschnittstelle gesperrt, bis das Wägeresultat stabil ist (ausser wenn der Datenübertragungsmodus **S** auf **-S.All-** oder **-S.Cont-** eingestellt ist; siehe Sektor **-I-FACE-**).

d.	Wahl der Anzeigeschritte (Ablesbarkeit)
-----------	--

Ausgehend von der kleinsten Schrittgrösse "1 Digit (d)" können Sie diese in den folgenden Anzeigeschritten wählen:
1d, 2d, 5d, 10d, 20d, 50d, 100d

dd.	Einwägehilfe (DeltaDisplay)
------------	------------------------------------

Ein- oder Ausschalten.

Die Einwägehilfe dient zum schnellen und exakten Einwiegen. Die letzte Nachkommastelle wird in Abhängigkeit von der Einwägeschwindigkeit unterdrückt; in der Endphase schaltet die Waage selbsttätig auf normales Wiegen um.

AZ	Automatische Nullpunktkorrektur (Autozero)
-----------	---

Ein- oder Ausschalten.

Die automatische Nullpunktkorrektur dient der Berücksichtigung des Nullpunktdriftens oder auch von Verschmutzungen der Lastplatte. Hinweis: Das Symbol **-AZ-** ist in jedem Falle (on oder off) nur während der Einstellung im Konfigurationsregister sichtbar.

A.oFF	Automatische Abschaltung
--------------	---------------------------------

Ein- oder Ausschalten.


Ohne gleichzeitigen Netzbetrieb wird die Waage etwa 8 Minuten nach der letzten Wägung selbsttätig abgeschaltet.



Konfigurieren

Konfigurieren

"Unit"

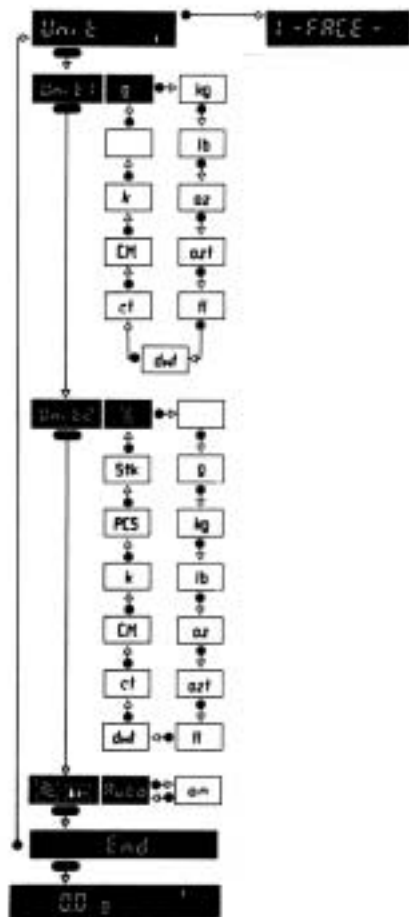In diesem Sektor wählen Sie Gewichtseinheiten und andere Anwendungen der Funktionstaste 5.





-  Bedientaste *kurz* drücken
-  Bedientaste *lang* drücken, bis die gewünschte Anzeige erscheint



- Standardeinstellung
- Wählbare Einstellung

Bitte beachten Sie:

-  Nach etwa 40 Sekunden geht die Waage automatisch in den Wägemodus zurück
-  Zurück in den Wägemodus immer mit langem Tastendruck











Unit 1	Waagen-Grundeinheit (Unit)
---------------	-----------------------------------

Die SM Waage lässt sich auf folgende, vom Benutzer frei wählbare Gewichtseinheiten konfigurieren:

g Gramm; kg Kilogramm; lb Pfund; oz Unze; ozt Troy Unze; tl Tael; dwt Pennyweight; ct,C.M.,k ⇒ Karat; keine Einheitenanzeige

Hinweise: Die Anzahl Nachkommastellen ist abhängig von der gewählten Gewichtseinheit.

Umrechnungsfaktoren:

Unze	1 oz	 28.349523125 g	1 g	 0.035273962 oz
Pfund	1 lb	 453.59237 g	1 g	 0.002204623 lb
Pennyweight	1 dwt	 1.55517384 g	1 g	 0.643014931 dwt
Troy Unze	1 ozt	 31.1034768 g	1 g	 0.032150747 ozt
Karat	1 ct	$\overset{\wedge}{=}$ 0.2 g	1 g	$\overset{\wedge}{=}$ 5 ct
Tael	1 tl	 37.429 g	1 g	 0.026717251 tl

Nachkommastellen bei Fremdeinheiten

g	0.0
kg	0.0000
lb	0.000
oz	0.00
ozt	0.00
tl	0.00
dwt	0.0
ct,C.M.,k	0

Unit 2	Umschaltbare zweite Einheit, Anwendungen
---------------	---

Ausser den gleichen Grundeinheiten wie bei Unit 1 kann in Unit 2 zusätzlich die % (Plus/Minus-bzw.Prozent)- oder PCS/Stk (Stückzählung)-Anzeige angewählt werden.

 	Zustandsanzeigen
---	-------------------------

Ein- oder Ausschalten.


In der Stellung -Auto- erlöschen die beiden Statusanzeigen etwa 3 Minuten nach dem Einschalten der Anzeige selbsttätig; in der Stellung -on-leuchten die beiden Statusanzeigen dauernd.

Konfigurieren

Konfigurieren

"I-FACE"

In diesem Sektor können Sie Schnittstellen beeinflussen.

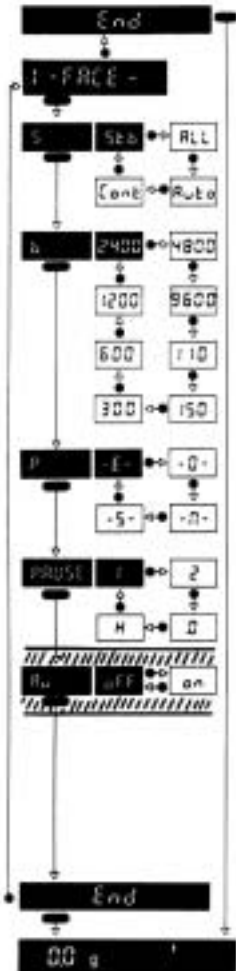

Bedientaste *kurz* drücken



 
Bedientaste *lang* drücken,
bis die gewünschte Anzeige
erscheint



Erscheint nur bei Waagen in geeichter Ausführung



Standardeinstellung



Wählbare Einstellung

Bitte beachten Sie:



Nach etwa 40 Sekunden geht die Waage automatisch in den Wägemodus zurück



Zurück in den Wägemodus immer mit langem Tastendruck

S.	Datenübertragungsmodus
-----------	-------------------------------

- S.Stb** Der nächste stillstehende Wert wird nach Drücken der PRINT-Taste übertragen.
S.All Der momentane Wert, stabil oder nicht stabil, wird nach Drücken der PRINT-Taste übertragen
S.Auto Nur stabile Werte werden selbsttätig nach jeder Gewichtsveränderung übertragen (erforderliche Veränderung 1 g)
S.Cont Alle Werte (dynamische "SD" und stabile "S") werden selbsttätig übertragen

b.	Baudrate
-----------	-----------------

Einheit der Übertragungsgeschwindigkeit bei serieller Datenübertragung in Bit/Sekunde.
 Einstellmöglichkeiten: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud

P	Parität
----------	----------------

Mit Hilfe des Paritätstests können einfache Bitfehler bei der Datenübertragung durch Paritätskontrolle erkannt werden.
 Einstellmöglichkeiten: **E** Even (gerade Parität), **O** Odd (ungerade Parität), **M** Mark (markierte Parität), **S** Space (leere Parität)

PAUSE	Pause zwischen Übertragungen und Handshake (hardwaremässig bei RS232C)
--------------	---

Mit den Einstellungen **-PAUSE 0-**, **-1-** und **-2-** kann die Datenübertragung an verschieden schnelle Datenempfänger angepasst werden (Angaben in Sekunden).

Mit **-PAUSE H-** wird das hardwaremässige Handshakesignal bei RS232C ausgewertet. Die Waage ist für den Handshakebetrieb bereit.
ACHTUNG: Bei Handshakebetrieb darf der Transfereingang nicht benützt werden. Verwenden Sie nur geeignete Kabel und Geräte, die den Handshakebetrieb unterstützen (siehe sep. Datenblatt "Technische Daten und Zubehör", Best.-Nr. 703889).

Jede SM Waage ist ab Werk mit einer bidirektionalen Schnittstelle (CL und RS232C) ausgerüstet. Mehr dazu erfahren Sie in der Bedienungsanleitung der "Bidirektionalen Datenschnittstelle der PM Waage", siehe auch sep. Datenblatt "Technische Daten und Zubehör", Best.-Nr. 703889.
 Datenformat der Waagenschnittstelle: 1 Start-Bit, 7 Data-Bit, 1 Paritäts-Bit, Stop-Bit automatisch (1RX bzw. 2TX)

AU	Zusatzgeräte	Erscheint nur bei Waagen in geeichter Ausführung!
-----------	---------------------	---

Werden Waagen in geeichter Ausführung mit Zusatzgeräten verbunden, welche die Eichzeichen (<.....>) nicht verarbeiten können (z.B. SQC-Systeme), so muss **-AU-** auf "on" eingestellt werden.

Konfigurieren

Konfigurieren

Und nun sichern Sie Ihre Einstellungen im Konfigurationsregister

Nachdem Sie nun Ihre eigene SM Waage konfiguriert haben, können Sie die gewählten Einstellungen vor ungewollten Veränderungen schützen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



ACHTUNG:

Die Programmkassette **64** darf bei eingeschalteter Waage nicht herausgezogen werden, da sonst die Gefahr besteht, dass in der "Software", d.h. im Programm der Programmkassette, Störungen auftreten können. Daher:


OFF-Taste 4 drücken!




Lastplatte **11** und Lastträger **13** abheben, dann Abdeckung **58** abnehmen.



Fassen Sie den **Bügel** an der Programmkassette **64** und ziehen Sie diese damit sorgfältig heraus.

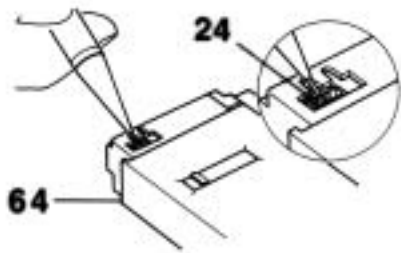

In der Öffnung der Programmkassette **64** ist jetzt der Kurzschlussstecker **24** zu sehen, den Sie (z.B. mit einem Bleistift) vom einen Kontaktstift abheben müssen.

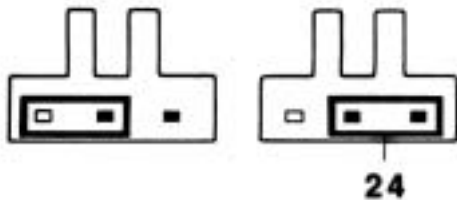

Schützen Sie Ihre gewählten Einstellungen im Konfigurationsregister, indem Sie den Kurzschlussstecker **24** über *beide* Kontaktstifte stecken.



Programmkassette **64** sorgfältig wieder einschieben und kräftig bis zum Anschlag niederdrücken (die Kassette rastet hörbar ein).
Abdeckung **58** wieder aufdrücken.
Lastträger **13** und Lastplatte **11** wieder aufsetzen und Waage einschalten.

Ihre SM Waage, d.h. die Programmkassette, ist nun vor ungewollten Veränderungen des Konfigurationsregisters geschützt!

Sie kennen nun alles notwendige zur **BEDIENUNG** und zum **KONFIGURIEREN** Ihrer SM Waage. Bitte lesen Sie auch das Register "Was ist, wenn" durch, damit Sie eine eventuell auftretende Störung beheben können; das Register **DIVERSES** vermittelt Ihnen Informationen zur **Wartung**.

Konfigurieren

 
Anwendungen

Einleitung

Jede SM Waage lässt sich auch so einstellen, dass ausser Wägen auch folgende Anwendungen ausgeführt werden können:



Plus / Minus - und Prozentwägungen



Stückzählungen



2. Gewichtseinheit ablesen



Tierwägungen

Beachten Sie die nachfolgend im Detail beschriebenen ANWENDUNGEN.

Plus / Minus - und Prozentwägung

Wie Sie Plus/Minus- und Prozentwägungen durchführen können, haben Sie bereits im Register BEDIENUNG "Wägen mit dem METTLER Delta Trac" kennengelernt. Sollten Sie der Funktionstaste **5**, mit welcher die Anwendung ausgeführt wird, bereits eine andere Funktion zugeordnet haben, so erreichen Sie diese Anwendung wieder wie folgt:



Waage ausschalten!

Bedientaste **3** *drücken* und *niedergedrückt* halten, bis im Display erst < - - - - >, dann die Anzeige

-CONF erscheint; Bedientaste **3** *sofort* loslassen;

die Anzeige wechselt auf -rESEt-

Bedientaste **3** *einmal kurz* drücken;
die Anzeige wechselt auf -SCALE-

Bedientaste **3** *nochmals kurz* drücken;
die Anzeige wechselt auf -Unit-

Bedientaste **3** nun *solange* drücken und *niedergedrückt* halten, bis die Anzeige erst auf -Unit 1-, dann auf

-Unit 2- wechselt; Bedientaste **3** *sofort* loslassen;
in der Anzeige erscheint die momentan gewählte 2. Einheit.

Drücken Sie jetzt die Bedientaste **3** so oft *kurz*, bis im Display die " %-Anzeige " erscheint

Bedientaste **3** *drücken* und *niedergedrückt* halten, bis die Anzeige in den Wägemodus zurückkehrt.


▼ Anzeige wechselt automatisch

Plus/Minus- Wägungen können nun gemäss Register BEDIENUNG durchgeführt werden!

Anwendungen

Stückzählen

Ihre SM Waage können Sie wie folgt auf Stückzählen konfigurieren:

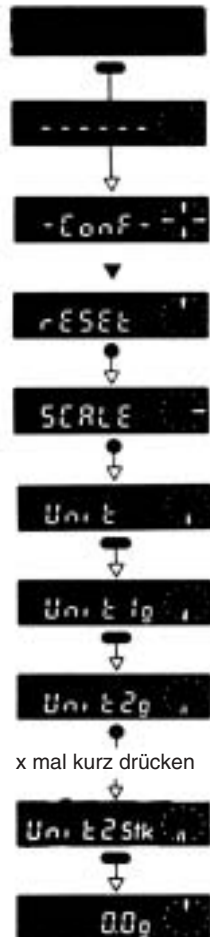

Waage ausschalten!

Bedientaste **3** drücken und *niedergedrückt* halten, bis im Display erst <--->, dann die Anzeige

-CONF erscheint; Bedientaste **3** sofort loslassen;

die Anzeige wechselt auf -rESEt-

Bedientaste **3** einmal kurz drücken;
die Anzeige wechselt auf -SCALE-

Bedientaste **3** nochmals kurz drücken;
die Anzeige wechselt auf -Unit-

Bedientaste **3** nun *solange* drücken und *niedergedrückt* halten, bis die Anzeige erst auf -Unit 1-, dann auf

-Unit 2- wechselt; Bedientaste **3** sofort loslassen;
in der Anzeige erscheint die momentan gewählte 2. Einheit.


Drücken Sie jetzt die Bedientaste **3** so oft *kurz*, bis im Display die "**Stk-Anzeige**" (in englisch die "**PCS-Anzeige**") erscheint

Bedientaste **3** drücken und *niedergedrückt* halten, bis die Anzeige in den Wägemodus zurückkehrt

Beginnen Sie mit dem Stückzählen gemäss dem Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite!

Referenz setzen für das Stückzählen (nachdem die Waage gemäss der gegenüberliegenden Seite konfiguriert wurde):


Setzen Sie das Referenzgewicht wie folgt:

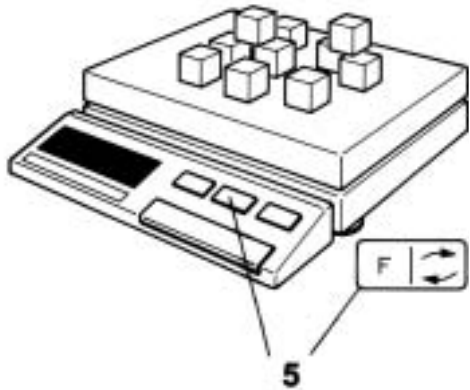

Legen Sie 10 Stück (mindestens aber 100 mal die Ablesbarkeit), auf die Lastplatte.

Drücken Sie anschliessend die **F** - Taste **5**; das Referenzgewicht wird selbsttätig abgespeichert und in der Anzeige erscheint dazu die Bestätigung -10 Stk-.

Nun können Sie mit dem Stückzählen beginnen!

Hinweis: Durch Drücken der  - Taste **5** können Sie zwischen Stück- und Gewichtsanzeige hin- und herschalten. Erneutes Drücken der **F** - Taste **5** speichert das neue, momentan aufgelegte Gewicht als -10 Stk-.

Hinweis: Wenn Sie mit einer variablen Referenz (1...xtausend) arbeiten wollen, empfehlen wir Ihnen die Software "CountEasy-M". Diese können Sie mit der Nummer 216051 bestellen.

Anwendungen

2. Gewichtseinheit ablesen

Ihre SM Waage können Sie wie folgt auf das Ablesen einer "zweiten Gewichtseinheit ablesen" konfigurieren:



Waage ausschalten!

Bedientaste **3** drücken und *niedergedrückt* halten, bis im Display erst <- - - ->, dann die Anzeige

-CONF erscheint; Bedientaste **3** *sofort* loslassen;

die Anzeige wechselt auf -rESEt-

Bedientaste **3** *einmal kurz* drücken;
die Anzeige wechselt auf -SCALE-

Bedientaste **3** *nochmals kurz* drücken;
die Anzeige wechselt auf -Unit-

Bedientaste **3** nun *solange* drücken und niedergedrückt halten, bis die Anzeige erst auf -Unit 1-, dann auf

-Unit 2- wechselt; Bedientaste **3** *sofort* loslassen; in der Anzeige erscheint die momentan gewählte 2. Einheit (z.B. "g").

Drücken Sie jetzt die Bedientaste **3** so oft *kurz*, bis in der Anzeige die gewünschte Gewichtseinheit erscheint:


oz = Unze; lb = Pfund; dwt = Pennyweight; ozt = Troy Unze; tl = Tael; ct, k, C.M. = Karat

Hinweis: Die Angaben "PCS" und "Stk" sind keine Gewichtseinheiten, sondern die Einstellungen für das "Stückzählen"!

Bedientaste **3** drücken und *niedergedrückt* halten, bis die Anzeige in den Wägemodus zurückkehrt

Beginnen Sie mit dem "2. Gewichtseinheit ablesen" gemäss dem Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite!


2. Gewichtseinheit ablesen (nachdem die Waage gemäss der gegenüberliegenden Seite konfiguriert wurde):

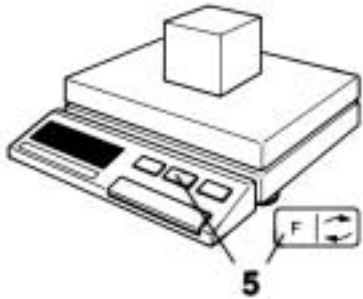

Drücken Sie die **F - Taste 5**; die Anzeige schaltet auf die 2. Gewichtseinheit um, welche Sie im Konfigurationsregister gewählt haben als -Unit 2-.

Legen Sie das Wägegut auf und lesen Sie das Gewicht in der 2. Gewichtseinheit.

Hinweis: Durch Drücken der  - Taste **5** können Sie das Gewicht jederzeit auch wieder in der 1. Gewichtseinheit ablesen.

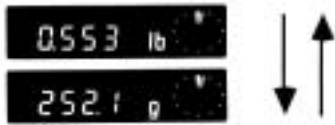

Anwendungen

Tierwägung (oder Wägen in extrem unruhiger, vibrierender Umgebung)

Um mit Ihrer Waage Tierwägungen durchführen zu können, müssen Sie die Adapter wie folgt einstellen (siehe auch Register BEDIENUNG):

Stellen Sie den Wägeprozessadapter auf "Tierwägung"

Wählen Sie mit dem Vibrationsadapter die gewünschte Zykluszeit ( 3s,  5s,  7s)

Einen Messzyklus können Sie wie folgt auslösen:

1 Manuell

- Mit der PRINT-Taste **6**
Sobald die PRINT-Taste gedrückt wird, erscheinen zuerst Querstriche <- - - -> als Zeichen für den ausgeführten Start, dann erscheint das Resultat für etwa 3 ... 5 Sekunden stabil in der Anzeige (der blinkende Indikator **31f** weist dazu auf den besonderen Zustand der Anzeige)
- Mit der Printtaste des Thermodruckers GA44 (siehe sep. Datenblatt "Technische Daten und Zubehör", Best.-Nr.: 703889)
- Mit den externen Transfertasten (siehe separates Datenblatt "Technische Daten und Zubehör", Best.-Nr.: 703889)

Hinweis: Ist ein Drucker angeschlossen, so wird der stabile Gewichtswert selbsttätig ausgedruckt.

2 Automatisch

Stellen Sie dazu den Datenübertragungsmodus auf **-S.Auto-** (siehe Register KONFIGURIEREN, Sektor I-FACE)

Damit ein neuer Zyklus gestartet werden kann, muss zwischen den Wägungen von zwei Tieren die Waagenbelastung unter 10 g liegen.

Hinweis:

Aus eichtechnischen Gründen muss dem Tierwägeregebnis ein Stern vorausgehen. Der Stern (*) kann, für die Datenübertragung via Datenleitung, wegkonfiguriert werden. Mit "AU-on" verschwindet der Stern (*) aus dem Datenstring.

Störungen sind selten, aber was ist, wenn ...

Anzeige



Bedeutung
Display dunkel

Ursache

- Keine Netzspannung vorhanden
- Waage nicht eingeschaltet
- Netzgerät nicht angeschlossen (PowerPac entladen?)

Behebung

- Stromversorgung überprüfen
Sind alle Kabel angeschlossen?
- Waage einschalten
- Netzgerät anschliessen
Beachten Sie, dass der Akku-Betrieb nicht für die Stromversorgung der FD-Anzeige ausreicht!



Unterlast

- Kurzzeitige Störung

 
- Waage aus- und wieder einschalten



Überlast

- Lastträger oder / und Lastplatte nicht aufgelegt


- Lastträger und / oder Lastplatte auflegen



Wägeresultat instabil


- Unstabiler Wägeplatz

- Vibrationsadapter verändern

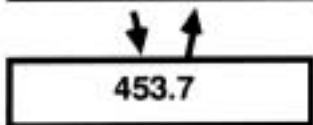

- Unruhiges Wägegut (z.B. ein Tier)

 - Wägeprozessadapter auf Tierwägemodus einstellen



Falsches Resultat

- Lastplatte streift

- Waage entlasten, tarieren, Wägung wiederholen







- Bedienungsfehler

- Kalibrierung überprüfen

- Falsche Einheit

- Richtige Einheit wählen

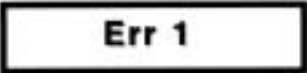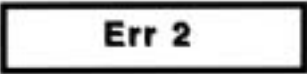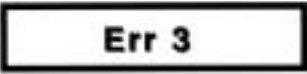

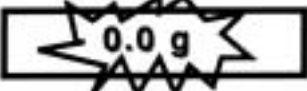Anzeige	Bedeutung	Ursache	Behebung
	Kein Stillstand beim Trieren, Kalibrieren, oder Referenz setzen	<ul style="list-style-type: none"> - Zu grosse Vibrationen - Stillstandskontrolle zu eng eingestellt - Falsches Kalibriergewicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Vibrationsadapter ändern - Stillstandskontrolle ändern - Richtiges Kalibriergewicht verwenden
	Trieren im Überlast- oder Unterlastbereich	<ul style="list-style-type: none"> - Siehe Über- bzw. Unterlast 	
	Referenz ungenügend oder nicht vorhanden	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Stückzählung oder Plus/–Minus–Wägung: Referenzgewicht zu klein 	<ul style="list-style-type: none"> - Referenzgewicht erhöhen bzw. auflegen
	Fehlermeldung der internen Elektroniküberwachung	<ul style="list-style-type: none"> - Programmkassette nicht richtig eingesetzt - Zulässiger Temperaturbereich überschritten 	<ul style="list-style-type: none"> - Programmkassette richtig einsetzen - Waage aus- und wieder einschalten Wenn Fehlermeldung bleibt: METTLER TOLEDO-Service beiziehen!
			
	Nullpunkt ist nicht definiert	<ul style="list-style-type: none"> - Lastträger und / oder Lastplatte beim Einschalten nicht aufgelegt 	<ul style="list-style-type: none"> - Lastträger und / oder Lastplatte auflegen; dann tarieren

Was ist, wenn ...

So wechseln Sie die Schutzhüllen


Um die Waage vor Schmutz, Beschädigung und chemisch aggressivem Wägegut zu schützen, wird diese mit montierten Schutzhüllen geliefert. Das Arbeiten mit der Waage wird durch diese Schutzhüllen in keiner Weise behindert. Bei verschmutzten Schutzhüllen können diese wie folgt ausgewechselt werden:



Schutzhülle des Terminals wechseln:

Schutzhülle wie auf dem Bild fassen und nach oben wegziehen.

Neue Schutzhülle aufziehen.

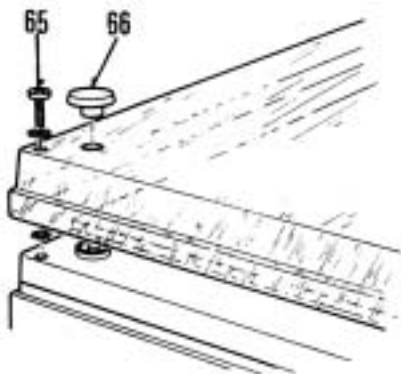

Schutzhülle der Wägebrücke wechseln:


Lastplatte und Lastträger abheben. Vier Schrauben **65** am Gehäuseoberteil herausdrehen und auch die vier Kunststoffzapfen **66** herausziehen. Schutzhülle abnehmen.

Neue Schutzhülle aufsetzen und mit den vier Schrauben **65** befestigen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Zahnscheiben zuunterst (auf das Gehäuseoberteil) einsetzen. Vier Kunststoffzapfen **66** wieder einsetzen. Lastträger und Lastplatte wieder auflegen.

Sie sollten Ihre Waage regelmässig reinigen



Zum Reinigen genügt ein Lappen und etwas Seifenwasser. Die Chromstahl-Lastplatte kann mit allen üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel.

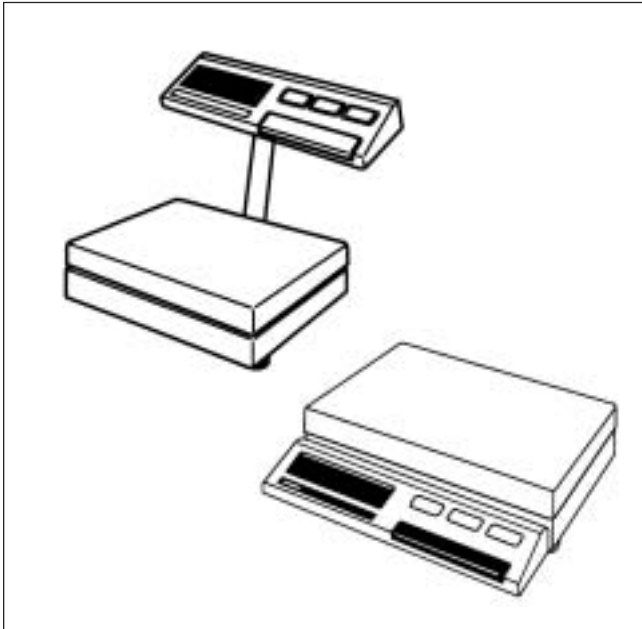Präzisionswaagen mit Ablesbarkeit 0,1 g (1 g)



SM3000	Höchstlast:	3,1 kg	
SM6000	Höchstlast:	6,1 kg	
SM15000	Höchstlast:	15,0 kg	
SM1520 DeltaRange	Feinbereich:	2,0 kg	(Grobereich: 15,0 kg)

Alle SM-Waagen sind auch explosionsgeschützter Ausführung erhältlich. Fragen Sie Ihre METTLER TOLEDO Vertretung.

			SM3000	SM6000	SM15000	SM1520 DeltaRange
Ablesbarkeit			0,1 g	0,1 g	0,1 g	1 g
- Feinbereich (abrufbar)			-	-	-	0,1 g
Höchstlast			3100 g	6100 g	15000 g	15000 g
- Feinbereich (abrufbar)			-	-	-	2000 g
Tarierbereich (subtraktiv)			3100 g	6100 g	15000 g	15000 g
Wiederholbarkeit (s)			0,05 g	0,05 g	0,1 g	0,3 g
- Feinbereich			-	-	-	0,1 g
Linearität			± 0.1 g	± 0.1 g	± 0.2 g	± 1 g
- Feinbereich			-	-	-	± 0,2 g
Empfindlichkeitsdrift / °C (10 ... 30 °C)			8 x 10 ⁻⁶	8 x 10 ⁻⁶	6 x 10 ⁻⁶	6 x 10 ⁻⁶
Einschwingzeit ¹⁾			1/1,5/2,5 s	1/1,5/2,5 s	1,5/2/3 s	1,5/2/3 s
Anzeigewechsel			0,13 s	0,13 s	0,13 s	0,13 s
Anzeige ²⁾			FD/LCD	FD/LCD	FD/LCD	FD/LCD
Resultatabweichung bei Schrägstellung (1:1000)			0,5 g	0,5 g	0,5 g	1 g
Wägeplattform (B x L) in mm			322 x 232	322 x 232	322 x 232	322 x 232
Kalibriergewicht Klasse F1 ³⁾			1000 g	2000 g	2 x 2000 g	2 x 2000 g
Nettogewicht			8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Waagengehäuse (B x T x H) in mm ⁴⁾			328 x 350 x 85	328 x 350 x 85	328 x 350 x 85	328 x 350 x 85
Leistungsaufnahme			9 VA	9 VA	9 VA	9 VA

¹⁾ abhängig von der Einstellung des Vibrationsadapters

²⁾ FD Fluoreszenzanzeige (Fluorescence Display), selbstleuchtend: SM-F
LCD Flüssigkristallanzeige (Liquid Crystal Display), passiv: SM-L

³⁾ für nicht geeichte Ausführung

⁴⁾ inkl. Basisterminal


Allgemeine technische Daten

Waagen-Grundeinheiten, wählbar ¹⁾	g, kg, lb, oz, ozt, tl, GN, dwt, ct, C.M., k
Umschaltbare 2. Einheit ¹⁾	g, kg, lb, oz, ozt, tl, GN, dwt, ct, C.M., k
Anwendungen, wählbar	Stückzählung, +/- oder % Wägen, Tierwägen
Digitalanzeige	7 Stellen
DeltaTrac ²⁾	60 Segmente
Netzanschluss SM-Waagen	Spannung wählbar: 115/230 V, ±15 %, 50/60 Hz Versorgung ab Netzgerät: 11 VDC/0.1 A Batteriebetrieb: Dauer 8 Std; Aufladezeit 16 Std.
Vibrationsadapter	3 Stufen wählbar, optische Anzeige
Wägeprozessadapter	4 Stufen wählbar, optische Anzeige
Stillstandskontrolle	4 Stufen wählbar, optische Anzeige
Datenschnittstelle	bidirektional RS232C/CL passiv 20 mA
• Baudrate	110...9600 Baud
• Parität	even, odd, mark, space
• Übertragung	asynchron 7-Bit ASCII
• Steckverbindung	15polig MiniMETTLER Buchse
• METTLER TOLEDO GM-Schnittstelle	15polig MiniMETTLER zum Anschluss von Zusatzgeräten
Zulässige Umgebungsbedingungen	
• Temperatur	0 °C...40 °C
• Relative Luftfeuchtigkeit	15 %...85 %
• Höhe unter/über Meer	-300 m...+600 m
• Erschütterungen	0.3 m/s ²

¹⁾ siehe Nachkommastellen bei Fremdeinheiten
²⁾ dynamische Übersichtsanzeige und Dosierhilfe

SM-Waagen sind auch in explosionsgeschützter Ausführung erhältlich. Fragen Sie Ihre METTLER TOLEDO Vertretung.

Standardausrüstung

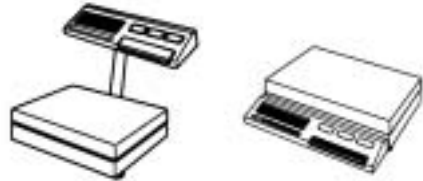

SM1520
SM3000
SM6000
SM15000

Formschutzhülle	-
Halterung zur Formschutzhülle	-
Formschutzhülle für Wägebrücke	✓
Schutzhülle für Terminal	✓
Universalwindschutz	-
Glaswindschutz ²⁾	-
Netzkabel (Länderspezifisch)	Netzgerät
Ersatz-Netzsicherung	-
Schraubenzieher	✓
Gehängedurchführung	34592
Schraubfüsse und Libelle	✓
Datenschnittstelle RS232C und CL	✓
METTLER TOLEDO GM-Schnittstelle	✓
Kalibriergewicht (OIML E2)	-

¹⁾ keine Gehängedurchführung möglich

Wägebereiche in Fremdeinheiten

		SM3000	SM6000	SM15000 SM1520	SM1520 ¹⁾ (fine)
Bereich in	g	3100	6100	15000	2000
	lb	6,834	13,45	33,01	4,41
	oz	109,35	215,1	529,1	70,6
	ozt	99,67	196,1	482,2	64,30
	tl	82,80	162,9	400,6	53,42
	GN	-	-	-	-
	dwt	1'993	3'922	9'645	1'285
	ct / k / C.M.	15'500	30'500	75'000	10'000

Nachkommastellen in Fremdeinheiten

Bereich in	g / dwt	0,0	0,0	0,0	0,0
	kg	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	lb	0,000	0,000	0,000	0,000
	oz / ozt / tl	0,00	0,00	0,00	0,00
	GN	nicht einstellbar	nicht einstellbar	nicht einstellbar	nicht einstellbar
	ct / k / C.M.	0,	0,	0,	0,


¹⁾ im Grobbereich eine Nachkommastelle weniger

Fremdwörter ?

DeltaDisplay	Einwägehilfe zum genauen und schnellen Einwiegen	Konfigurationszyklus	Durchlauf im Konfigurationsregister
DeltaRange	Abrufbarer Feinbereich	LCD-Display	Flüssigkristallanzeige (Liquid crystal display)
DeltaTrac	Dynamische Übersichtsanzeige mit 60 Zeigersegmenten	Menü	Veränderbare Einstellungen bei eingeschalteter Waage
Digit (d)	Kleinster Anzeigewert	Nivellieren	Waagrechtes Ausrichten der Waage
Digitalanzeige	Anzeige mit 7 Segmenten	Referenzgewicht	Repräsentatives Bezugsgewicht
Display	Vollständige Anzeigeeinheit	Reproduzierbarkeit	Übereinstimmung des Wägewertes bei mehreren Wiederholungen auf derselben Waage unter denselben Messbedingungen
Dosieren	Einwiegen von Pulver oder Flüssigkeitsmengen u.s.w.	Segment	Zeiger, 1/60 der Übersichtsanzeige
FD-Display	Fluoreszenzanzeige (Fluorescent display)	Sollgewicht	siehe Referenzgewicht
Handshake	Spezielle Steuerleitung zur zeitlichen Koordination des Datenflusses über die RC232C Schnittstelle (Rückmeldung zwischen Sender und Empfänger)	Standardkonfiguration	Einstellung für normale Benutzerbedingungen
Indikatoren	Statusanzeigen	Taragewicht	Gewicht von Behälter, Gefäß u.s.w.
Kalibrieren	Waage auf richtige Gewichtsanzeige bringen	Tarieren	Ausgleichen von Taragewichten, d.h. die Anzeige der Waage auf Null stellen
Konfigurieren	Verändern von Einstellungen	Terminal	Bedienungs- und Anzeigegerät
Konfigurationsregister	Einstellmöglichkeiten für spezielle Bedürfnisse	Vibrationsadapter	Möglichkeit zur Anpassung der Waage an den Wägeplatz
		Wägeprozessadapter	Möglichkeit zur Anpassung der Waage an das Wägegut

Gedruckt auf 100 % chlorfrei hergestelltem Papier. Unserer Umwelt zuliebe.

 **Für eine gute Zukunft Ihres METTLER TOLEDO-Produktes:
METTLER TOLEDO Service sichert Ihnen auf Jahre Qualität, Messgenauigkeit und
Werterhaltung der METTLER TOLEDO Produkte.
Verlangen Sie bitte genaue Unterlagen über unser attraktives Service-Angebot.
Vielen Dank.**



P703875

Technische Änderungen und Änderungen im
Lieferumfang des Zubehörs vorbehalten

© Mettler-Toledo GmbH 1998 703875B Printed in Switzerland 9811/2.11

Mettler-Toledo GmbH, Laboratory & Weighing Technologies, CH-8606 Greifensee, Switzerland
Phone +41-1-944 22 11, Fax +41-1-944 30 60, Internet: <http://www.mt.com>