
Instrucciones de manejo

METTLER TOLEDO MultiRange Terminal de pesada IND226x

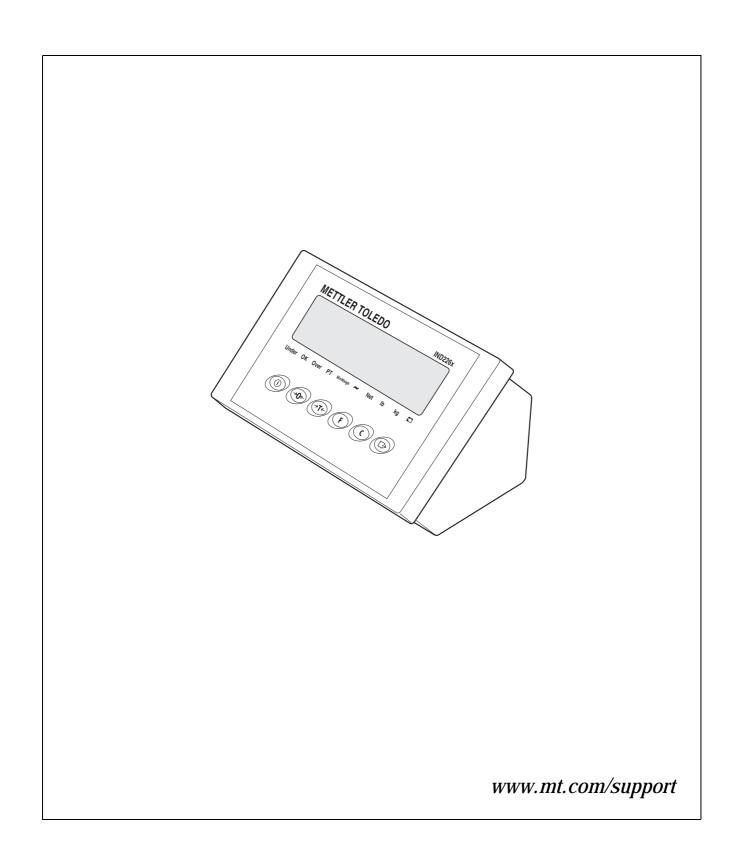



Prestazioni affidabili del vostro

terminale IND226x

Registrate il vostro nuovo terminale:

Vi invitiamo a registrare la vostra nuova strumentazione di pesata sul sito **www.mt.com/productregistration**. In questo modo potremo contattarvi per tenervi informati su nuovi sviluppi, aggiornamenti e informazioni importanti relativi al vostro prodotto.

Aumentate la conoscenza della vostra strumentazione di pesata:
Tecnici di produzione, tecnici dell'assistenza e operatori devono conoscere approfonditamente la documentazione tecnica fornita con il terminale.

Se non riuscite a reperire queste informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro fornitore locale per richiederne una copia.

Contattate METTLER TOLEDO per l'assistenza tecnica:

Il valore di una misurazione è proporzionale alla sua accuratezza: una bilancia che non rispetta le specifiche incide sulla qualità, riduce i profitti e aumenta la possibilità di reclami. L'assistenza tempestiva di METTLER TOLEDO vi assicurerà l'accuratezza dello strumento e ne aumenterà la durata.



Installazione, Configurazione, Integrazione e Formazione I nostri tecnici professionisti hanno seguito corsi di formazione presso la casa produttrice e sono esperti in strumentazione di pesata. Grazie a loro, sarete certi che la strumentazione sarà pronta ad operare in modo affidabile e tempestivo e che il vostro personale sarà addestrato al meglio.



Documentazione per la taratura Iniziale

L'ambiente di installazione e i requisiti dell'applicazione variano a seconda della bilancia impiegata, perciò è necessario testare e certificare le prestazioni. I nostri servizi e certificati di taratura attestano l'accuratezza per garantire la massima qualità e fornire il monitoraggio delle prestazioni in conformità ad un sistema di assicurazione qualità.



Manutenzione periodica

Con un contratto di assistenza per la taratura potrete fidarvi costantemente del vostro processo di pesata e ottenere la documentazione in conformità alle normative legali. Vi offriamo una serie di contratti di assistenza studiati per rispondere alle vostre esigenze e organizzati in modo da rientrare nel vostro budget.

Ogni volta che ci contatterete, i nostri tecnici e operatori dei centri di assistenza saranno a disposizione, al momento giusto, con i pezzi di ricambio necessari e i migliori strumenti e competenze per rispondere alle vostre necessità.





Modello numero1:		
Numero di serie:		
Contro di aggistanza gutorizzato?		

Numero di telefono centro assistenza:

- 1) Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sull'etichetta dati del prodotto stesso
- 2) Visitate www.mt.com/contact per troyare il nome e il numero di telefono del centro di assistenza autorizzato

Come estendere le prestazioni del vostro IND226x

l'impiego in aree a rischio. Sono disponi- **strumentazione** bili una serie di periferiche da collegare al METTLER TOLEDO è in grado di offrirvi terminale per potenziare il vostro servizi che vi aiutano a mantenere la processo. I centri autorizzati METTER conformità con le normative e i requisiti TOLEDO per la vendita e l'assistenza vi qualitativi e a massimizzare la durata e aiuteranno nella scelta, nell'installazione, il funzionamento della strumentazione. nella configurazione, nel collegamento e Questi servizi comprendono: nella manutenzione del vostro IND226x con le seguenti soluzioni hardware e sof- Servizi di conformità alle normative: tware:

Funzioni di pesata configurabili:

- Modalità sotto/sovradosaggio (control- Procedure di test periodici e masse lo o classificazione)
- Calibrazione CalFREE senza masse campione
- Modalità Sleep/Standby configurabile
- Funzione display remoto

Comunicazione:

- Interfaccia dati seriale Interface IND per la comunicazione con sistemi di PC o periferiche in ambienti sicuri tramite convertitore d'interfaccia ACM200
- Interfaccia dati seriale Interface Remote per l'impiego di IND226x quale indicatore secondario

I/O digitali:

• Ingresso per funzioni di cancellazione, tara, azzeramento o stampa

Componenti e accessori:

- stativo da pavimento
- supporto su colonna
- staffa da parete

Servizi aggiuntivi per assicurare la conformità, la durata e il L'IND226x è un terminale di pesata per corretto funzionamento della

- Qualificazione della strumentazione (IQ, OQ, PQ)
- Consigli e supporto SOP
- di riferimento

Servizi di taratura e certificazione:

- Certificazioni di conformità ISO9001 e ISO17025
- Incertezza di misura e determinazione della pesata minima

Manutenzione e riparazione:

- Contratti di assistenza completa
- Manutenzione e riparazione in loco

Soggetto a modifiche tecniche © 08/2010 Mettler-Toledo AG

Índice

	Páş	gina
1	Notas de seguridad	5
2	Introducción	6
2.1	Cuadro sinóptico del sistema	6
2.2	Puesta en servicio	8
2.3	Descripción	9
3	Funciones básicas	11
3.1	Encendido y apagado	11
3.2	Puesta a cero	11
3.3	Pesada simple	11
3.4	Pesada con tara	12
3.5	Impresión/Transferencia de datos	12
3.6	Notas para el funcionamiento a acumulador	13
3.7	Limpieza	13
4	Aplicaciones	14
4.1	Visualización de valores de pesada con más alta resolución (x10)	14
4.2	Conmutación de la unidad de medida	14
4.3	Control del peso	15
4.4	Clasificación	16
5	Menú de operador	18
5.1	Entrada al menú de operador	18
5.2	Manejo del menú	18
5.3	F2 – Menú de tecla F	19
5.4	F3 – Menú terminal	22
5.5	F4 – Menú comunicación	23
5.6	F6 – Menú finalizar	24
6	Menú supervisor	25
6.1	Introducción del menú supervisor	25
6.2	Manejo del menú supervisor	25
6.3	Bloque F1 – Balanza	26
6.4	Bloque F5 – Mantenimiento	30
7	Comandos de interface	32
7.1	Comandos de interface SICS	32
7.2	Modo Toledo Continuous	33
8	Mensaies de error	35

inhalt ND226x

9	Datos técnicos y accesorios	37
9.1	Datos técnicos	
9.2	Datos técnicos ACM200	
9.3	Accesorios	40
10	Apéndice	41
10.1	Eliminación	41
10.2	Declaraciones de conformidad	42

ND226x Notas de seguridad

1 Notas de seguridad



El terminal de pesada IND226x está permitido para el funcionamiento en zonas con peligro de explosión de la zona 1 y zona 21. El convertidor de interface ACM200 debe instalarse y utilizarse únicamente en la zona segura.

Al utilizar el terminal de pesada IND226x en zonas con peligro de explosión rige una especial obligación de especial atención. Las reglas de comportamiento se rigen por el concepto de la "distribución segura" fijado por METTLER TOLEDO.

Competencias

▲ El sistema de pesada debe ser instalado, atendido y reparado únicamente por el servicio postventa autorizado de METTLER TOLEDO.

Admisión Ex

- ▲ Se prohiben todas la modificaciones en el equipo, reparaciones en los módulos y el uso de plataformas de pesada o módulos de sistema que no sean conformes a las especificación expuestas en las instrucciones para instalación. Éstas ponen en peligro la seguridad intrínseca del sistema, causan la pérdida de la admisión Ex y excluyen los derechos de garantía y de responsabilidad del producto.
- ▲ La seguridad del sistema de pesada está garantizada, sólo cuando el sistema de pesada se maneja, instala y atiende de la manera descrita en las instrucciones correspondientes.

▲ Observar además:

- las instrucciones correspondientes a los módulos del sistema,
- las prescripciones y normas nacionales,
- la reglamentación nacional sobre instalaciones eléctricas en zonas explosivas,
- todas las indicaciones de seguridad técnica de la empresa del usuario.
- ▲ Comprobar el estado de seguridad técnica impecable del sistema de pesada protegido contra explosión antes de la primera puesta en funcionamiento y después de trabajos de mantenimiento, así como al menos cada 3 años.

Funcionamiento

- ▲ Evitar las descargas electrostáticas. Por tanto ponerse ropa de trabajo adecuada durante el manejo y al ejecutar trabajos de servicio en la zona con peligro de explosión.
- ▲ No utilizar envolturas protectoras para los aparatos.
- ▲ Proteger el teclado de lámina del terminal de pesada contra la radiación ultravioleta.
- ▲ Evitar los deterioros en los componentes de sistema.

Introducción IND226x

2 Introducción

2.1 Cuadro sinóptico del sistema

Un sistema de pesada con el terminal de pesada IND226x puede funcionar ya sea con uno de los siguientes equipos de alimentación o con un acumulador externo:

APS500 Equipo de alimentación en la zona con peligro de

explosión, versión US, 120 V CA, 50/60 Hz

APS501 Equipo de alimentación en la zona con peligro de

explosión, versión UE, 240 V CA, 50/60 Hz

PSUx/120 V Equipo de alimentación en la zona con peligro de

explosión, versión US, 120 V CA, 50/60 Hz

PSUx/230 V Equipo de alimentación en la zona con peligro de

explosión, versión UE, 230 V CA, 50 Hz

External Battery Pack Paquete de acumuladores para la zona con peligro de

explosión,

la carga se realiza sólo en la zona segura y con el cargador especificado y autorizado por METTLER TOLEDO

Al terminal de pesada IND226x puede conectarse ya sea una plataforma de pesada analógica o la solución de sistema analógico Ex1.

Para la conexión de equipos periféricos se requieren los siguientes componentes:

Interface IND Interface de datos de seguridad intrínseca, activo,

incorporado en el IND226x (Master)

Interface Remote Interface de datos de seguridad intrínseca, pasivo,

para la instalación a distancia de un IND226x (IND226x

como segundo indicador),

incorporado en el IND226x (segundo indicador)

ACM200 Convertidor de interface para la zona segura,


p. ej. para conectar un ordenador en la zona segura

Equipo de alimentación de red multi-rango 100 – 240 V CA,

50/60 Hz


Introducción

2.1.1 Configuración con convertidor de interface ACM200 en la zona segura

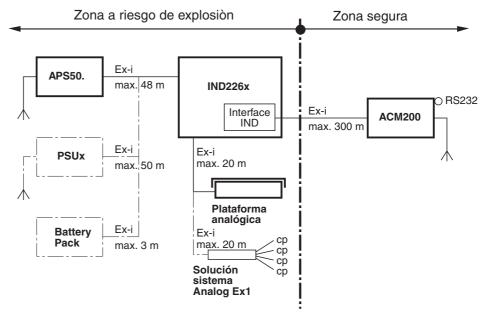

Los componentes en rayitas son alternativas.

2.1.2 Configuración con IND226x instalado a distancia (segundo indicador)

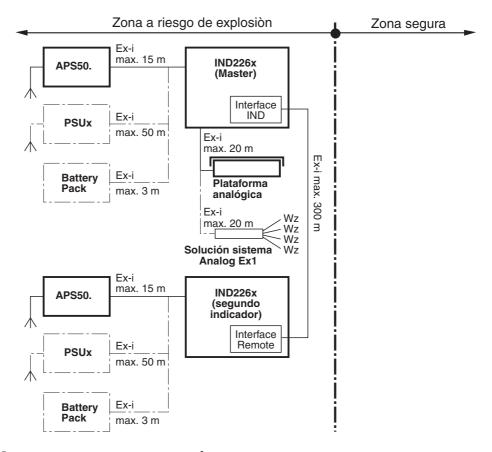


Los componentes en rayitas son alternativas.

Introducción IND226x

2.2 Puesta en servicio

2.2.1 Instrucciones para el instalador y esquema de conexiones La instalación de un sistema de pesada protegido contra explosión con el terminal de pesada IND226x se debe realizar únicamente según las instrucciones para el instalador ME-72203961 y el esquema de conexiones ME-72203677.


2.2.2 Notas con respecto al contrastado de sistemas de pesada En los sistemas de pesada contrastados la conexión de la plataforma de pesada al terminal de pesada debe estar precintada con un hilo o una marca de contraste. Además a distancia visible de la indicación de peso debe haber un letrero indicador con respecto a "Máx, "Min" y "e".

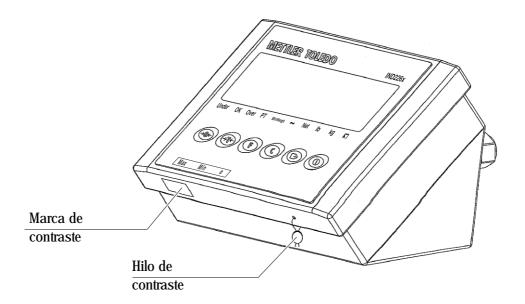

IND226x Introducción

2.3 Descripción

2.3.1 Resumen

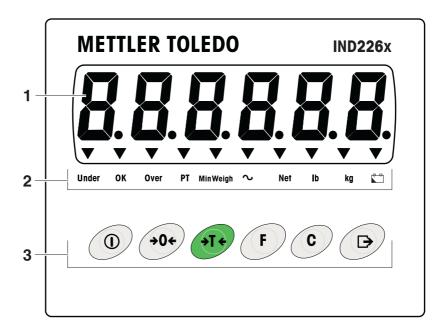

- 1 Display de peso 6 dígitos
- 2 Indicadores de estado
- 3 Teclado

2.3.2 Indicadores de estado

LED	Significado
Under / OK / Over	Indicadores de pesada de control
PT	Indicador de tara predeterminada
MinWeigh	Indicador de la función peso mínimo
~	Indicador de movimiento
Net	El valor indicado es un valor de peso neto
lb/kg	Unidad de peso seleccionada actualmente
	Estado del acumulador

Introducción IND226x

2.3.3 Teclas

Tecla	Modo operativo	Menú	Tecla	Modo operativo	Menú
	Encendido/ Apagado; cancelar	_	F	Tecla de función	Retroceso a la opción de menú superior
→0 ←	Puesta a cero	Desplazar en retroceso	C	Tecla Borrar	Retroceso a la opción de menú anterior
→T ←	Tara	Desplazar en avance		Tecla Transfer Apriete prolongado: Llamar el menú	Activar opción de menú Aceptar ajuste seleccionado

ND226x Funciones básicas

3 Funciones básicas

3.1 Encendido y apagado

Encendido

→ Pulse ①.
 El display se ilumina y muestra la versión del software.
 Si el display muestra el peso, el terminal de pesada está listo para funcionar.

Apagado

→ Pulse y mantenga pulsado ① hasta que se muestre -OFF-.

3.2 Puesta a cero

La puesta a cero corrige la influencia que la suciedad leve ejerce sobre el plato de carga.

Ajuste manual a cero

- 1. Retire la carga de la plataforma de pesada.
- 2. Pulse ♦0♦. El display muestra cero.

Puesta a cero automática

En el caso de plataformas de pesada no certificadas, la corrección automática del punto cero puede desactivarse en el menú supervisor (F1.4.1).

De manera estándar, el punto cero de la plataforma de pesada se corrige automáticamente cuando ésta es descargada.

3.3 Pesada simple

- 1. Coloque la muestra pesada sobre la plataforma de pesada.
- 2. Espere hasta que el indicador de movimiento se apague.
- 3. Lea el resultado de la pesada.

Funciones básicas IND226x

3.4 Pesada con tara

Tara

Coloque el envase vacío sobre la plataforma de pesada y pulse (STE). En el display aparece el cero y el indicador *Net*.

Borrado de la tara

Pulse (c).

El indicador *Neto* se apaga, y el peso bruto aparece en el display.

- Si el menú supervisor se ha configurado para borrado de tara automático (F1.5,2=On), la tara se borra automáticamente tan pronto como la plataforma de pesada está descargada.
- Si el menú supervisor se ha configurado para interbloqueo de tara (F1.5.3=On), la tara puede borrarse sólo cuando la plataforma de pesada está descargada.

Tarado automático

Esta función debe ser activada en el menú supervisor (F1.5,1=On).

Coloque el envase vacío sobre la plataforma de pesada.

El peso aplicado sobre la plataforma de pesada se guarda automáticamente como la tara. En el display aparecen cero y *Net*.

3.5 Impresión/Transferencia de datos

Requisito

El terminal de pesada está conectado en la zona segura con el convertidor de interface ACM200 a través del interface opcional IND.

Pulse 🕞 .

Los datos contenidos en el display son impresos o transferidos a un ordenador.

Nota

El contenido del indicador no se imprime y transmite, cuando la balanza está en movimiento.

ND226x Funciones básicas

3.6 Notas para el funcionamiento a acumulador



¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

¡Cargar el paquete de acumuladores solamente en la zona segura! ¡Utilizar sólo cargadores autorizados por METTLER TOLEDO!

El indicador muestra el estado del acumulador.

▼ a través de 🗀 continuamente rojo — Acumulador aprox. 10 % cargado

Tiempo de servicio restante, aprox. 3-5 h

▼ a través de 🗀 parpadeo lento, rojo Acumulador aprox. 5 % cargado

Tiempo de servicio restante, aprox. 1 h

▼ a través de 🗀 parpadeo rápido, rojo Acumulador menos de 5 % cargado

El acumulador debe cargarse inmediata-

mente

El tiempo de servicio (restante) del funcionamiento a acumulador depende del modo de funcionamiento.

Para un acumulador nuevo a plena carga rigen los siguientes tiempos de servicio:

Modo Sleep mín. 70 h Indicación de peso normal mín. 60 h Indicación de peso normal y servicio de interface mín. 50 h

Nota

El tiempo de servicio puede variar hacia abajo, dependiendo de la vejez y el estado de carga del acumulador.

3.7 Limpieza



¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

→ Antes de proceder a la limpieza asegurarse de la conexión correcta del terminal de pesada. Los cuatro clips en las esquinas deben estar encastrados.

Más notas respecto a la limpieza

- Use un trapo húmedo.
- · No utilice ácidos, álcalis o disolventes fuertes.
- No realice la limpieza a alta presión o con agua caliente.
- Siga todas las instrucciones pertinentes respecto a los intervalos y los agentes de limpieza.

Aplicaciones IND226x

4 Aplicaciones

Dependiendo del ajuste del parámetro F2.1 en el menú de operador, pueden activarse diferentes aplicaciones empleando la tecla (F).

4.1 Visualización de valores de pesada con más alta resolución (x10)

Para este fin F2.1=MULt debe estar asignado en el menú de operador (ajuste de fábrica).





Pulse F.


El valor de pesada se visualiza con más alta resolución (x10) durante unos 10 segundos.

Nota

El valor de pesada en más alta resolución (x10) no puede imprimirse.

4.2 Conmutación de la unidad de medida

Para este fin F2.1=Unit debe estar asignado en el menú de operador..

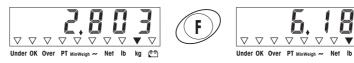

F drücken.

Der Gewichtswert wird in der anderen Gewichtseinheit angezeigt.

Nota

La unidad de medida permanece visualizada hasta que se conmuta de nuevo.

ND226x Aplicaciones

4.3 Control del peso

Para este fin, F2.1=OVEr y F2.2,1=CHECh (ajuste de fábrica) deben estar asignados en el menú de operador. En el ajuste de fábrica, la función control del peso opera con tolerancias superior e inferior de 10 d. Con parámetros F2.2.3 y F2.2.4, estas tolerancias pueden modificarse por usuario.

Ajuste del peso teórico

- 1. Pulse (F) para activar la función control del peso.
- Pulse y mantenga pulsada F hasta que aparezcan target y los 3 indicadores Under, OK y Over.
 Si F2.2.2=WEIGHt (ajuste de fábrica) está asignado en el menú de opera-
- 3. Coloque el peso teórico sobre la plataforma de pesada y guarde con **F**. El indicador *OK* se ilumina.


Si **F2.2.2=MANUAL** (ajuste de fábrica) está asignado en el menú de operador, el display de peso aparece con el último dígito parpadeando.

- 4. Entre el peso teórico con las teclas (\$76), (\$96) y (\$\overline{F}\$), y confirme con (\$\overline{F}\$) (véase página 18).
- 5. Guarde el valor de pesada como peso teórico empleando la tecla (F).

Control del peso

Ejemplo: Peso teórico = 1.000 kg

dor, aparece el display de peso.

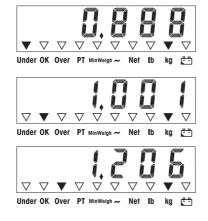

- Menos peso que el peso teórico y por debajo de la tolerancia inferior.
 - El indicador *Under* se ilumina.
- Peso dentro de tolerancia. El indicador *OK* se ilumina.
- Más peso que el peso teórico y por encima de la tolerancia superior.
 El indicador *Over* se ilumina.

Conmutación entre control de peso y pesada normal

Pulse (F) para conmutar entre control de peso y pesada normal.

Aplicaciones IND226x

4.4 Clasificación

Para este fin, y F2.2.1=CLASS (ajuste de fábrica) deben estar asignados en el menú de operador. En el ajuste de fábrica, la función clasificación opera con tolerancias superior e inferior de 10 d, 20 d, 30 d. Con parámetros F2.2.3 y F2.2.4, estas tolerancias pueden modificarse por usuario.

Ajuste del peso teórico


- Pulse F para activar la función clasificación.
 Pulse v mantenga pulsada F hasta que aparezcan v los 3 in
- 2. Pulse y mantenga pulsada (F) hasta que aparezcan y los 3 indicadores *Under*, *OK* y *Over*.
 Si (ajuste de fábrica) está asignado en el menú de operador, aparece el display de peso.
- 3. Coloque el peso teórico sobre la plataforma de pesada y guarde con F.
 El indicador *OK* se ilumina.
 Si (ajuste de fábrica) está asignado en el menú de operador, el display de peso aparece con el último dígito parpadeando.
- 4. Entre el peso teórico con las teclas (véase página 18).
- 5. Guarde el valor de pesada como peso teórico empleando la tecla (F).


ND226x Aplicaciones


Clasificación


Ejemplo:


Peso teórico = 1.000 kg, Tol. 1 = 100 kg, Tol. 2 = 200 kg, Tol. 3 = 300 kg

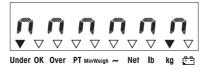

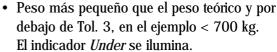


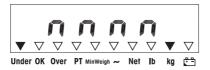

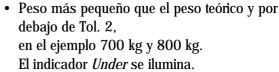


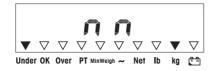


 Peso más pequeño que el peso teórico y por debajo de Tol. 1,
 en el ejemplo 800 kg y 900 kg.
 El indicador *Under* se ilumina.

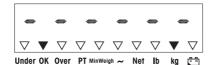


 Peso dentro de las tolerancias 1, en el ejemplo entre 900 kg y 1.100 kg El indicador OK se ilumina.

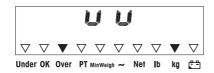

 Peso más grande que el peso teórico y por encima de Tol. 1,
 en el ejemplo 1.100 kg y 1.200 kg.
 El indicador *Over* se ilumina.

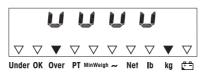

 Peso más grande que el peso teórico y por encima de Tol. 2,
 en el ejemplo 1.200 kg y 1.300 kg.
 El indicador *Over* se ilumina.

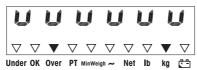

 Peso más grande que el peso teórico y por encima de Tol. 3, en el ejemplo > 1.300 kg. El indicador *Over* se ilumina.

Conmutación entre clasificación y pesada normal

Pulse F para conmutar entre clasificación y pesada normal.

Menú de operador ND226x

5 Menú de operador

El menú de operador consta de los siguientes bloques:

- F2 Ajustes menú de tecla F
- F3 Ajustes menú de terminal
- F4 Ajustes menú de comunicación
- F6 Exit menú

5.1 Entrada al menú de operador

En modo Bruto, pulse y mantenga pulsada (hasta que MASTEr aparezca.

Entre la contraseña (904) (905) y confirme con (E3). **SETUP** aparece.

Pulse (=>).

F2 aparece.

5.2 Manejo del menú

Las teclas y su función en el menú

- Selección del siguiente parámetro.
- →0← Retroceso al parámetro anterior.
- 🖒 Confirmar la selección.
- © Retroceso a la opción de menú anterior.
- F Retroceso a la opción de menú superior.

Entrada numérica

- 1. Pulse para modificar el valor visualizado. El (último) dígito parpadea.
- 2. Incremente el dígito visualizado empleando la tecla Te .

- o -

Disminuya el dígito visualizado empleando la tecla 🖘 .

- 3. Cuando entre números multi dígitos, emplee la tecla **F** para mover el cursor una posición a la izquierda.
- 4. Modifique el dígito como se describe en el paso 2.
- 5. Repita los pasos 3 y 4 si es necesario.
- 6. Una vez que ha entrado todos los dígitos, emplee la tecla 🕞 para confirmar la entrada.

ND226x Menú de operador

Nota

Con (c) puede borrar la entrada.

5.3 F2 – Menú de tecla F

Los ajustes de fábrica están escritos en letra negrita.

F2.1 – Función de la tecla F

A la tecla F pueden asignarse 3 funciones distintas:

MUL10 Pulsando la tecla F, el valor de pesada se visualiza con *resolución 10*

veces más alta

Unit Pulsando la tecla F, la unidad de peso conmuta entre kg y lb.

Nota: lb no es posible en el modo de contrastación oficial.

OVEr Pesada Más/Menos

Ajustes adicionales, véase F20.2

F2.2 – Pesada Más/Menos

Estos parámetros aparecen solamente si F2.1=OVEr está asignado.

F2.2.1 – Modo operativo

CHECh Control del peso Clasificación

F2.2.2 – Ajuste del peso teórico

WEIGHT Por pesada en

MAnual Por entrada numérica

F2.2.3 – Tolerancia superior

Después de seleccionar el parámetro aparece la tolerancia actualmente ajustada.

Si se ha elegido **F2.2.1** = **Chech**:

Tolerancia superior = peso teórico + valor de tolerancia indicado

Si se ha elegido **F2.2.1** = **CLASS**:

El terminal de pesada determina internamente 3 tolerancias.

Tolerancia superior 1 = peso teórico + valor de tolerancia indicado

Tolerancia superior 2 = peso teórico + 2 x valor de tolerancia indicado

Tolerancia superior 3 = peso teórico + 3 x valor de tolerancia indicado

- 1. Si es necesario, emplee la tecla (F) para activar la modificación.
- 2. Modifique la tolerancia empleando las teclas (906), (976) y (F).

Ajuste de fábrica valor de tolerancia superior = 10 d

Ajustes posibles 0 ... plena carga

Menú de operador IND226x

F2.2.4 – Tolerancia inferior

Después de seleccionar el parámetro aparece la tolerancia actualmente ajustada.

Si se ha elegido **F2.2.1** = **Chech**:

Tolerancia inferior = peso teórico - valor de tolerancia indicado

Si se ha elegido **F2.2.1** = **CLASS**:

El terminal de pesada determina internamente 3 tolerancias.

Tolerancia inferior 1 = peso teórico - valor de tolerancia indicado

Tolerancia inferior 2 = peso teórico – 2 x valor de tolerancia indicado

Tolerancia inferior 3 = peso teórico – 3 x valor de tolerancia indicado

- 1. Si es necesario, emplee la tecla (F) para activar la modificación.
- 2. Modifique la tolerancia empleando las teclas (50+), (5T+) y (F).

Ajuste de fábrica valor de tolerancia inferior = 10 d

Ajustes posibles 0 ... plena carga

F2.4 - Remote Display (IND226x como segundo indicador)

Para utilizar esta función, el Interface Remote debe estar instalado en el segundo indicador.

Los siguientes comandos pueden ser ejecutados a elegir por el Master o el segundo indicador: Puesta a cero, Tarar, Borrar.

El cableado de los componentes de sistema se describe en el esquema de conexiones ME-72203677 de las instrucciones de instalación IND226x.

OFF Funcionamiento remoto del segundo indicador desactivado

ON Funcionamiento remoto activado. El segundo indicador muestra el valor de peso del terminal Master.

F2.5 – Entrada activa

Notas con respecto a la selección y la conexión de selectores o teclas externas a la entrada activa se encuentran en las instrucciones para el instalador IND226x y en el esquema de conexiones ME-72203677.

La entrada activa puede asignarse con una de las siguientes funciones:

None Entrada activa desactivada

Clear Tecla Borrar

Print Tecla de transferencia

Tare Tecla de tara

Zero Tecla de puesta a cero

F2.6 – MinWeigh (Peso mínimo)

Con la función MinWeigh activada, el indicador MinWeigh se enciende, cuando el peso mínimo es insuficiente.

F2.6.1 – Activación de la función MinWeigh

Función MinWeigh desactivada

On Función MinWeigh activada

ND226x Menú de operador

F2.6.2 – Modo Input

El peso mínimo puede introducirse directamente o ser calculado por el terminal de las siguientes magnitudes:

U₀ Inseguridad de medida, cuando la carga baja a 0

T Tolerancia requerida en %

F Factor de seguridad

dirEct Introducir el peso mínimo con el teclado

El peso mínimo es calculado por el terminal

F2.6.3 – Introducción directa del peso mínimo

Este parámetro aparece solamente si se ha seleccionado F2.6.2 = dirEct.

Introducir el peso mínimo con las teclas (50), (57) y (F).

F2.6.4 – Introducción de la inseguridad de medida U₀

Este parámetro aparece solamente si se ha seleccionado F2.6.2 = CoMPon.

Introducir la inseguridad de medida con las teclas (90%), (97%) y (F).

F2.6.5 – Introducción de la tolerancia T

Este parámetro aparece solamente si se ha seleccionado F2.6.2 = Compon.

Introducir la tolerancia en % con las teclas (50%), (57%) y (F).

Ajuste de fábrica 0,1 %

Valores posibles 0,1 ... 99,9 %

F2.6.6 – Introducción del factor de seguridad F

Este parámetro aparece solamente si se ha seleccionado F2.6.2 = CoMPon.

Introducir el factor de seguridad con las teclas (50), (57) y (F).

Ajuste de fábrica

Valores posibles 1 ... 10

F2.10 – Reset ajustes tecla F

Restaura todos los parámetros F2.x(.x) al ajuste de fábrica.

Menú de operador IND226x

5.4 F3 – Menú terminal

Los ajustes de fábrica están escritos en letra negrita.

F3.1 – Ajustes de display

F3.1.1 - Modo Sleep

El terminal de pesada conmuta al modo Sleep, si en el tiempo ajustado, en el terminal de pesada no se realiza un mando o una modificación de peso.

Ajuste de fábrica 60 (segundos)

Función desactivada 0

Ajustes posibles 10 ... 999 (segundos)

F3.2 - Auto apagado

El terminal de pesada se apaga si durante el tiempo asignado no se realizó ninguna acción en el terminal o en la plataforma de pesada.

Ajuste de fábrica 5 (minutos)

Función desactivada

Ajustes posibles 0,5 ... 60 (minutos)

F3.10 - Reset ajustes terminal

Restaura todos los parámetros F3.x(.x) al ajuste de fábrica.

ND226x Menú de operador

5.5 F4 – Menú comunicación

Para utilizar estas funciones debe estar instalado el interface de datos IND en el IND226x. Para la comunicación con ordenadores o impresoras se requiere además un convertidor de interface ACM200.

Los ajustes de fábrica están escritos en letra negrita.

F4.1 - Conexión

Cuando *se pulsa* (E), el display actual se imprime

APrint Los valores de pesada estabilizados se imprimen automáticamente

Ajustes adicionales: F4.2.5 y F4.2.6

SICS Vía de comunicación METTLER TOLEDO Standard Interface Command

*S*et

Contin Modo Toledo Continuous - para la transmisión continua de datos de

peso y datos de estado, p. ej a un ordenador o a un segundo indicador.

F4.2 - Formato

F4.2.1 - Formato línea

Multi línea

SinGLE Linea simple

F4.2.2 – Formato imprimir

Estándar (display actual)

OVEr Superior / bueno / inferior

F4.2,3 – Idioma imprimir

Inglés

CHn Chino

F4.2.4 – Añadir avance línea

Ajuste de fábrica 3 (líneas) Ajustes posibles 0 ... 9 (líneas)

F4.2.5 – Auto tolerancia imprimir

Esta opción de menú está sólo disponible si F4.1=APrint está asignado.

Un valor de pesada estabilizado que está por encima del valor asignado, se imprime automáticamente.

Ajuste de fábrica 10 (d)

Ajustes posibles 0 ... máx. carga

Menú de operador IND226x

F4.2.6 – Auto imprimir reset tolerancia

Esta opción de menú está sólo disponible si F4.1=APrint está asignado.

La balanza debe descargarse hasta por debajo del valor de ajuste, antes de poder imprimir automáticamente un nuevo valor de pesada.

Ajuste de fábrica 10 (d)

Ajustes posibles 0 ... máx. carga

F4.3 – Parámetros

F4.3.1 - Velocidad en baudios

1200

2400

4800

9600

19200

F4.3.2 - Datos bits / paridad

7-odd
7 bits, paridad impar
7-odd
8 bits, paridad par
8-odd
8 bits, paridad impar
8-even
8 bits, paridad par

F4.3.3 - Xon/Xoff

On Xon/Xoff activado Xon/Xoff desactivado

F4.3.4 - Suma de control

On Suma de control activada
Suma de control desactivada

F4.10 - Reset ajustes de comunicación

Restaura todos los parámetros F4.x(.x) al ajuste de fábrica.

5.6 F6 – Menú finalizar

1. Pulse ©. aparece.

2. Para guardar las modificaciones: Pulse 🖼.

SAVE aparece.

Luego pulse 🖼 de nuevo.

- 0 -

Para rechazar las modificaciones: Pulse (>T<).

AbOrt aparece.

Pulse (\Box) .

ND226x Menú supervisor

6 Menú supervisor

Además de los bloques del menú de usuario, en el menú técnico son también accesibles los siguientes bloques:

F1 – Ajustes de balanza

F5 – Ajustes de terminal

F6 - Exit menú

6.1 Introducción del menú supervisor

En modo Bruto, pulse y mantenga pulsada hasta que **MASTEr** aparezca en el display.

Entre la contraseña (50+) (5T+) (50+) (5T+) y confirme con (52+). **SELUP** aparece en el display.

Pulse 🖨. **F1** aparece en el display, y todos los parámetros pueden modificarse.

Nota con respecto a sistemas de pesada contrastados (OIML o NTEP)

En los sistemas de pesada contrastados los parámetros F1, F5.1 y F5.4 están bloqueados.

Para modificar estos parámetro proceder como sigue:

- 1. Apagar y abrir el terminal de pesada.
- 2. Cerrar el puente de soldar W&M en la placa principal con un cable de puente.
- 3. Cerrar la tapa y encender el terminal de pesada. **SETUP** aparece. Todos los parámetros pueden modificarse.
- 4. Almacenar la configuración modificada (F6). En la pantalla aparece .
- 5. Apagar y abrir el terminal de pesada.
- 6. Abrir el puente de soldar W&M quitando el cable de puente.
- 7. Cerrar la tapa y precintar el terminal de pesada.

6.2 Manejo del menú supervisor

El manejo del menú supervisor implica lo mismo como el manejo del menú de operador, véase página 18.

Menú supervisor IND226x

6.3 Bloque F1 – Balanza

Los ajustes de fábrica están escritos en letra negrita.

F1.1 - Aprobación

no sin aprobación

aprobación de acuerdo a OIML aprobación de acuerdo a NTEP para otras aprobaciones

F1.2.1 - Unidades de medida

1 Unidad de medida: kg

Unidad de medida: lb 1 lb ≈ 0.454 kg

F1.2.3 - Capacidad

Las capacidades posibles y los ajustes de fábrica dependen de la plataforma de pesada conectada.

Si es necesario, modifique el valor visualizado.

Ajuste de fábrica 3 kg

F1.2.4 - Resolución

Las resoluciones posibles y los ajustes de fábrica dependen de la plataforma de pesada conectada.

Si es necesario, modifique el valor visualizado.

Ajuste de fábrica 0,001 kg

F1.3.1 - Valor Geo

Adaptación de la plataforma de pesada a la ubicación geográfica, véase tabla en el anexo.

Ajustes posibles 0 ... 31 Ajuste de fábrica 16

F1.3.2 – Linealización durante el ajuste

Linoff Linealización desactivada

Linealización activada (Linealización a 3 puntos)

ND226x Menú supervisor

F1.3.3 – Ajuste
Estos pasos sobre fondo gris aparecen solamente si el parámetro está asignado.

Display	Tecla	Descripción
E SCL		Retirar la carga de la plataforma de pesada
	(E)	Confirmar plataforma de pesada vacía
10 CAL 0 CAL		El terminal de pesada cuenta atrás de 10 a 0 El punto cero está determinado
Add Ld		Media carga de la carga máxima
	(E)	Confirmar media carga
000000		Entrar valor de pesada para media carga máxima
	→0← →T← F	Entrar valor de pesada
003000	_	Valor de pesada para media carga máxima entrado
	(E)	Confirmar valor de pesada
10 CAL 0 CAL		El terminal de pesada cuenta atrás de 10 a 0 La media carga máxima está ajustada
FULL Ld		Cargar carga máxima
	(E)	Confirmar carga máxima
000000		Entrar valor de pesada de carga máxima
	→0← →T← F	Entrar valor de pesada
006000		Valor de pesada para carga máxima entrado
	(E)	Confirmar valor de pesada
10 CAL 0 CAL		El terminal de pesada cuenta atrás de 10 a 0. La carga máxima está ajustada
donE		Ajuste concluido. Este mensaje permanece en el display durante unos 2 segundos
F1.4		Siguiente bloque en el menú supervisor

F1.3.4 - CalFREE

El método CalFREE es aplicable para balanzas depósito y balanzas de silo. Sirve para precalibrar el sistema de pesada sin pesas calibradas.

CalFREE ofrece un calibrado rápido y sencillo cuando no es posible la aplicación de pesas calibradas o cuando la lectura mínima > es 0,2 % de la capacidad de pesada. El método CalFREE calibra solamente el convertidor A/D interno del IND226x. Las influencias mecánicas y las vibraciones *no* se compensan.

A fin de obtener mejores resultados recomendamos conectar las células de pesado individualmente, a través de una tarjeta de conexiones sin potenciómetros giratorios.

Menú supervisor IND226x

F1.3.4.1 – Introducción de la capacidad total de las células

La capacidad total de las células E_{máx} es el total de las capacidades individuales.

Determinar la capacidad total de las células $E_{\mbox{\scriptsize máx}}$ e introducirla con las teclas

Ejemplo Con 4 módulos de pesada cada uno de 500 kg se obtiene una capacidad total de las células $E_{m\acute{a}x}=2000$ kg.

F1.3.4.3 - Introducción de la media de señales de salida

Determinar la media de hasta 3 posiciones detrás de la coma, e introducirla con las teclas (50), (57) y (F).

Valores permitidos: 0 ... 3 mV/V

Señal de salida del módulo de pesada 3 S3 = 1,998 mV/V

Media de S1 ... S4
$$S = 1,996 \text{ mV/V}$$

F1.3.4.4 – Introducción del régimen de carga previa del sistema de pesada

Introducir el régimen de carga previa con las teclas (50), (5) y (F).

F1.3.4.5 - Inicio del método CalFREE

Indicador	Tecla	Descripción
E SCL		Descargar la plataforma de pesada
	(E)	Confirmar la plataforma de pesada vacía
10 CAL 0 CAL		El terminal de pesada cuenta hacia atrás de 10 a 0 El convertidor A/D interno se calibra
F1.3		Método CalFREE terminado, regresar a F1.3

F1.4.1 – Ajuste de cero automático

Ajuste de cero automático desactivado

Ajuste de cero automático dentro de $\pm -0.5 d$ Ajuste de cero automático dentro de $\pm -1.0 d$

Ajuste de cero automático dentro de +/-3 d

ND226x Menú supervisor

F1.4.2 – Energizar cero

Energizar cero desactivado

Energizar cero dentro de +/-2 %

10 Energizar cero dentro de $\pm -10\%$

Energizar cero dentro de +/-20 %

F1.4.3 – Pulsador cero

Pulsador cero desactivado

Pulsador cero con +/-2 % gama de ajuste cero Pulsador cero con +/-10 % gama de ajuste cero

Pulsador cero con +/-20 % gama de ajuste cero

F1.5.1 – Tarado automático

Tarado automático activado

OFF Tarado automático *desactivado*

F1.5.2 – Borrado tara automático

Borrar tara automáticamente activado

OFF Borrar tara automáticamente *desactivado*

F1.5.3 – Interbloqueo tara

La plataforma de pesada debe descargarse a cero antes de poder borrar el peso de tara.

OFF Función desactivada

F1.5.4 – Auto tolerancia tara

Esta opción de menú está sólo disponible si está asignado.

La plataforma de pesada debe cargarse al valor de ajuste, antes de tarar automáticamente el valor de pesada.

Ajustes de fábrica 10 d

Ajustes posibles 0 ... carga máxima

F1.5.5 – Auto borrar tolerancia tara

Esta opción de menú está sólo disponible si es

está asignado.

La plataforma de pesada debe descargarse hasta por debajo del valor de ajuste, antes de poder tarar automáticamente un nuevo valor de pesada.

Si está asignado, la plataforma de pesada debe descargarse al valor de ajuste antes de borrar automáticamente el valor de tara.

Ajuste de fábrica 10 d

Ajustes posibles 0 ... carga máxima

F1.5.6 - Reinicio

Si se ha activado la función Reinicio, se almacenan la última puesta a cero y el valor de tara. Después de apagar/encender o después de un corte de corriente, el equipo continúa trabajando con la puesta a cero y el valor de tara almacenados.

OFF Función Reinicio desactivada

Función Reinicio activada

Menú supervisor IND226x

F1.6.1 – Filtro digital

El filtro digital estabiliza el display de peso cuando la carga está en movimiento o vibra.

Filtro bajo

MEd Filtro medio

Filtro alto

F1.6.2 – Detección de movimiento

0.5 d Detección de movimiento dentro de +/-0,5 d

Detección de movimiento dentro de +/-1 d

Detección de movimiento dentro de +/-3 d

F1.10 – Restaurar parámetros 1.x(.x) al ajuste de fábrica

El ajuste se guarda únicamente si se han restaurado los ajustes de parámetros.

6.4 Bloque F5 – Mantenimiento

Los ajustes de fábrica están escritos en letra negrita.

F5.1 – Indicador de valores calibrados

En este menú pueden llamarse los siguientes valores calibrados:

F5.1.1 – Muestra contador cero

F5.1.2 – Muestra valor de pesada media carga

F5.1.3 – Muestra contador media carga

F5.1.4 – Muestra valor de pesada plena carga

F5.1.5 – Muestra contador valor de pesada plena carga

F5.2- Prueba del teclado

El terminal muestra PrESS.

Pulse (>0+) (F) (C) (E+).

Pulse (I) para salir de prueba del teclado.

F5.3 – Prueba del display

Todos los segmentos del display se iluminan.

F5.4 – Resolución interna del indicador

El valor de peso actual se muestra en "RawCounts".

ND226x Menú supervisor

F5.5 - Prueba de COM1

Para este fin, el terminal debe conectarse a un ordenador a través de un convertidor de interface ACM200 Además, en el IND226x debe estar montado un interface de datos IND.

F5.6 - Prueba de entrada digital

Pruebe la entrada digital.

F5.7 – Ajuste impresora

Transmitir todos los parámetros a través del interface de datos.

F5.8 - Introducción de números de serie

Los números de serie de 10 dígitos del terminales de pesada deben introducirse en 2 bloques y en orden inverso.

- Activar F5.8.
 En el indicador aparece H -.
- 2. Introducir las 5 primeras cifras del número de serie en orden inverso (cifra 5, ... cifra 1).
- 3. Pulsar la tecla 今 ▼ . En el indicador aparece L -.
- 4. Introducir las 5 últimas cifras del número de serie en orden inverso (cifra 10, ... cifra 6).

F5.10 – Reset general

Restaura todos los parámetros de grupos F1 – F4 a los ajustes de fábrica.

Comandos de interface IND226x

7 Comandos de interface

7.1 Comandos de interface SICS

El terminal de pesada soporta el conjunto de comandos MT-SICS (METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set). Con los comandos SICS es posible configurar, consultar y manejar el terminal desde un ordenador. Los comandos SICS están divididos en varios niveles.

Mayor información sobre el conjunto de comandos MT-SICS, véase Manual MT-SICS (Pedido No. 00 705 184) o póngase en contacto con el servicio posventa METTLER TOLEDO.

	Comando	Significado			
LEVEL O	@	Restaurar la balanza			
	10	Consultar todos los comandos SICS			
	I1	Consultar el nivel SICS y la versión SICS			
	I2	Consultar datos de balanza			
	I3	Consultar versión de software de balanza			
	I 4	Consultar número de fabricación			
	S	Enviar valor de pesada estabilizado			
	SI	Enviar valor de pesada inmediatamente			
	SIR	Enviar valor de pesada inmediata y repetidamente			
	Z	Poner a cero la balanza			
	ZI	Poner a cero inmediatamente			
LEVEL 1	T	Tarar			
	TAC	Borrar tara			
	TI	Tarar inmediatamente			

ND226x Comandos de interface

7.2 Modo Toledo Continuous

El terminal de pesada soporta el modo Toledo Continuous para la transmisión continua de datos de peso y datos de estado, p. ej a un ordenador o a un segundo indicador.

A una velocidad en Baud de 2400 Baud y superior, una serie de datos se transmite aprox. 9 veces por segundo. A menor velocidad en Baud la velocidad de trasmisión es más lenta.

7.2.1 Comandos Toledo Continuous

Comando	Significado
P	Imprimir el resultado actual
T	Tarar la balanza
Z	Poner a cero el display
С	Borrar el valor actual
U	Conmutar unidad de peso

7.2.2 Formato de salida Toledo Continuous

Los valores de peso se transmiten siempre con el siguiente formato:

STX	SB1	SB2	SB3	DF1	DF2	CR	СНК	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	--

STX Carácter ASCII- 02 hex/2 dec, el carácter para "start de texto"

SB... Statusbytes, ver abajo

DF1 Campo de datos con 6 cifras para el valor de peso (bruto o neto), que se transmiten sin coma y unidad, ceros precedentes substituido por carácteres en blanco

DF2 Campo de datos con 6 cifras para el valor de tara,

que se transmiten sin coma y unidad, ceros precedentes substituido por carácteres en blanco

CR Carriage Return (carácter ASCII OD hex/13 dec)

CHK Checksum (complemento doble del total binario de los 7 bits inferiores

de todos los caracteres antes transmitidos, incl. STX y CR) $\,$

solo transmitido quando se ha activado en el menú

Comandos de interface IND226x

Statusbyte SB1:

Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	Redondeo	/ División	Po	osición decim	al

Bit 4	Bit 3	Redondeo/ División
0	1	x1
1	0	x2
1	1	х5

Bit 2	Bit 1	Bit 0	Posición decimal
0	0	0	XXXX00
0	0	1	XXXXXO
0	1	0	XXXXXX
0	1	1	XXXXX.X
1	0	0	XXXX.XX
1	0	1	XXX.XXX
1	1	0	XX.XXXX
1	1	1	X.XXXXX

Statusbyte SB2

Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	1	0 lb	0 estabiliza- ción	0 estado normal	0 signo positivo	0 valor bruto
		1 kg	1 movi- miento	1 carga de me- nos / de más	1 signo negativo	1 valor neto

Statusbyte SB3

Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	0 estado normal	0 estado normal	unio	dad de p	eso
		1 alta resolución (x 10)	1 consulta de impresión			

Bit 2	Bit 1	Bit 0	Valor de peso
0	0	0	kg / lb (SB2 Bit 4)
0	0	1	g
0	1	0	t
0	1	1	oz
1	0	0	ozt
1	0	1	dwt
1	1	0	ton
1	1	1	unidad libre

IND226x Mensajes de error

8 Mensajes de error

Código de error	Error	Solución
Err 3	• Error de EEPROM	Apague y vuelva a encender la termi- nal de pesada
Err 6	Error de lectura/escritura de EEPROM	Póngase en contacto con el servicio METTLER TOLEDO
Err 32	• Valores no permitidos introducido en el Bloque F1	Repetir la introducción con valores correctos
		Si el aviso aparece de nuevo, avisar al servicio posventa METTLER TOLEDO
Епт 35	Plataforma de pesada en movimiento durante la calibración	Asegúrese que la plataforma de pesada esté quieta
Err 70	Error de teclado	Póngase en contacto con el servicio METTLER TOLEDO
EEE	En plataformas de pesada contrastadas: zona de ajuste del cero superada en la conexión	Descargar la plataforma de pesada
–ЕЕЕ	En plataformas de pesada contrastadas: zona de ajuste del cero no alcanzada en la conexión	Poner el plato de carga (correcto) encima
no DTA	El segundo indicador no recibe datos válidos	Comprobar los ajustes de comunicación
		Comprobar las conexiones del cable de datos
		Si el aviso aparece de nuevo, avisar al servicio posventa METTLER TOLEDO
L J	Carga insuficiente	Pulse 🗝
		Si vuelve a aparecer el mensaje, póngase en contacto con el servicio METTLER TOLEDO
r 7	Sobrecarga	Disminuya la carga
no . J	Ajuste de cero fuera de la gama de ajuste cero	Retire la carga de la plataforma de pesada
u ū	Función de tecla no ejecutable	Regresar al modo Bruto

Mensajes de error ND226x

Código de error	Error	Solución
	Función de tecla no ejecutable, balanza en movimiento	Asegurarse de que la plataforma de pesada está quieta
El terminal de pesada se desconecta automáticamente	Desconexión automática activada	Descargar la plataforma de pesada y dado el caso, configurar de otro modo el tiempo de visualización y la
	Tensión de la batería demasiado baja	desconexión de tensión Cargar el paquete de acumuladores
El terminal de pesada permanece oscuro	No hay alimentación de tensión, o no es correcta	Comprobar la conexión del equipo de alimentación
después de la conexión		Llamar al servicio posventa METTLER TOLEDO

9 Datos técnicos y accesorios


9.1 Datos técnicos


Protección de explosión I	ND226x, Inte	erface IND, Interface Remote		
Clase de protección ignífuga	ATEX cFM _{US}	II 2G Ex ib IIC T4 II 2D Ex tD A21 T60 °C IS class I, II, III, Div. 1, Group A, B, C, D, E, F, G / T4 T _a 40 °C		
Datos metrológicos	CIMUS	b class i, ii, iii, biv. 1, droup A, b, c, b, L, 1, d / 14 1 _a 40 °C		
	0 2 1//	1		
Régimen señal de entrada	0 3 mV/\			
Tensión de alimentación	5 V			
Impedancia de plataforma de pesada	87,5 1050Ω			
Paso de calibrado mínimo admitido	0,80 μV/e			
Fracción del límite de error (P _i)	0,5			
N. de células de pesaje	máx. 4			
Número máx. de valores de división aptos para calibración	≤ 6000 e			
Configuración de balanzas	Singlerange	(SR)		
Longitudes de cables max	cimales			
Balanza – IND226x	max. 20 m			
APS50. – IND226x	max. 15 m			
PSUx – IND226x	max. 50 m			
Battery Pack - IND226x	max. 3 m			
ACM200 – IND226x	max. 300 n	n		

Datos técnicos y accesorios ND226x

Datos técnicos generales			
Indicador	Valor de peso: indicador de 7 segmentos, 6 números, altura 30 mm Indicación de estado: 10 indicadores		
Carcasa	Acero inoxidable		
Clase de protección	IP66		
Alimentación de tensión	Equipo de alimentación APS500/501, alternativa mediante paquete de acumuladores o PSUx		
Interface de datos	1 interface de datos serie de seguridad intrínseca: Interface IND para comunicación con equipos periféricos en la zona segura Alternativa: Interface Remote para el funcionamiento del IND226x como segundo indicador		
Entradas digitales	1 entrada digital		
Peso (incl. embalaje)	2,5 kg		
Condiciones ambientales			
Temp. de servicio	−10 +40 °C		
Temp. de almacenaje	−20 +60 °C		
Humedad relativa	10 85 %, sin condensación		
Altura de empleo	hasta 2000 m NN, en interiores		

Medidas

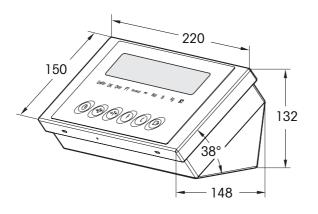

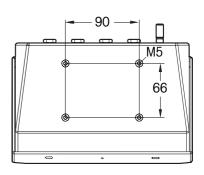


Medidas en mm

9.2 Datos técnicos ACM200

Protección de explosión		
Clase de protección	EN	II (2) GD [Ex ib] IIC
ignífuga	$_{ m CFM}_{ m US}$	AIS Class I, II, III; Division 1; Group A, B, C, D, E, F, G
Datos técnicos generales		
Carcasa	Acero inoxidable	
Clase de protección	IP66	
Alimentación de tensión	Equipo de aliment	ación de red multi-rango 100 240 V CA 50/60 Hz
Interface de datos	RS232	
Peso	3,4 kg	
(incl. embalaje)		
Condiciones ambientales		
Temperatura de servicio	−10 +40 °C	
Temperatura de	−20 +60 °C	
almacenaje		
Humedad relativa	10 85 %, sin o	condensación
Cable de conexión		
Cable para IND226x	10 m, premontado	o ex-fábrica, de seguridad intrínseca, con enroscadura M16x1,5
Cable para equipos periféricos	10 m, premontado	o ex-fábrica, conector Sub-D RS232 (hembra)
Cable de conexión a la red	2,4 m; con enchu	fe con contacto protector a tierra

Medidas

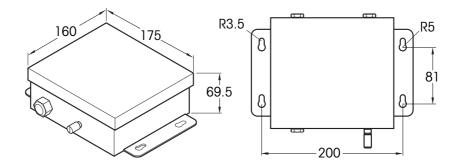

Medidas en mm

Datos técnicos y accesorios IND226x

9.3 Accesorios

Accesorios	Descripción	Número de pedido
Interface IND	Interface de datos serie (activo) para montaje en el IND226x, comunicación con equipos periféricos en la zona segura	22 018 019
Interface Remote	Interface de datos serie (pasivo) para montaje en el IND226x, funcionamiento remota del IND226x	22 018 020
Soporte para PBA430x	Para fijación del terminal de pesada en la plataforma de pesada, inoxidable Altura 330 mm Altura 660 mm	22 010 334 22 010 335
Soporte sobre suelo	Para instalación libre del terminal de pesada incl. material de fijación para enroscadura sobre el suelo, inoxidable	00 504 132
Zócalo de soporte	Para instalación movible del soporte sobre suelo, inoxidable	00 503 701
Consola de pared	Para fijación del terminal de pesada en la pared, incl. tornillos de fijación, inoxidables	00 504 130
Soporte de caballete S	Para fijación del terminal de pesada en el PBA430x, 600 x 800 mm, inoxidable	00 504 128
Soporte ID	Para montaje del terminal en la lanza de la balanza de plataforma de carga PTA459x	22 012 196

ND226x Apéndice

10 Apéndice

10.1 Eliminación



De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Desecho de Equipos Eléctricos y Electrónicos (DEEE), este dispositivo no debe ser desechado junto con la basura doméstica. Esto se aplica a los países fuera de los EE.UU. como también a sus normas específicas.

Rogamos desechar este producto de conformidad con sus disposiciones locales en el centro colector especificado para equipos eléctricos y electrónicos.

Si tiene preguntas, póngase por favor en contacto con la autoridad responsable o con el distribuidor donde adquirió este dispositivo.

Si este dispositivo es transferido a terceros (para uso privado o profesional), deberá también relacionarse el contenido de esta disposición.

Le agradecemos por su contribución a la protección del medio ambiente.

IND226x **Apéndice**

10.2 Declaraciones de conformidad

METTLER TOLEDO

Legal Metrology

Declaration of Conformity

Konformitätserklärung Déclaration de conformité Declaración de Conformidad Conformiteitsverklaring Dichiarazione di conformità



We, Wir, Nous, Nosotros, Wij, Noi

Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd. 111 West TaiHu Road, XinBei District, ChangZhou, JiangSu, 213125, P.R.China

Declare under our sole responsibility that the product, erklären, in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit, declaramos, bajo nuestra sola responsabilidad, que el producto, verklaren onder onze verantwoordelijkheid, dat het product, dichiariamo sotto nostra unica responsabilitá, che il prodotto,

Model/Type: IND226x weighing terminal (EC test certificate: TC6862)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt. Auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s). Al que se refiere esta declaración es conforme a la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s). Waarnaar deze verklaring verwijst, aan de volende norm(en) of richtlijn(en) beantwoordt. A cui si riferisce questa dichiarazione è conforme alla/e sequente/i norma/e o documento/i normativo/i.

EC marking	EC Directive:	Applicable Standards.				
CE	2004/108/EC EMC	EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN61000-4-3(10V/m) EN61000-4-6(10V/m)				
C E 0344	94/9/EC ATEX	EN 60079-0: 2006 EN 60079-11: 2007 EN 61241-0: 2006 EN 61241-1: 2004	EXAM BBG 1) BVS 07 ATEX E015			
	For non-automatic weighing instrument used in an Article 1,2.(a) application ,additional metrological marking according to Annex IV of Council Directive 2009/23/EC must be attached to the instrument.					
C E xxx M	2009/23/EC Non-automatic weighing instruments	EN 45501:1992 /AC:1993 2 ⁾				

- Certificate issued by EXAM BBG Prüf-und Zertifizier GmbH., 44809 Bochum, Germany, notified body no. 0158
- Applies to certified non automatic weighing instruments only in connection with approved load cells gilt nur für geeichte Waagen in Verbindung mit zugelassenen Wägezellen valable uniquement pour les balances vérifiées avec des cellules de charge homologuées sola aplicable a balanzas verificadas en combinación con células de carga aprobadas la dichiarazione vole sola per le bilance omologate in collegamento con celle die carico approvate

Issued on: 2007-12-1 Revised on: 2010-7-16 Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd.

Zhu Dan General Manager

Yang JiaWu QA Manager ND226x Apéndice

Mettler-Toledo (ChangZhou) Scale System Ltd.

EC-Declaration of Conformity


EC-Konformitätserklärung

EC-Déclaration de conformité

EC-Declaración de Conformidad

EC-Conformiteitsverklaring

EC-Dichiarazione di conformità

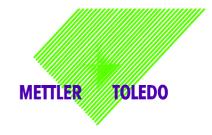

We, Wir, Nous, Nosotros, Wij, Noi

Mettler-Toledo (ChangZhou) Scale System Ltd. No.111, West Tai Hu Road, XinBei District, ChangZhou, JiangSu, 213125, P.R.China

declare under our sole responsibility that the product, erklären, in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit, declaramos, bajo nuestra sola responsabilidad, que el producto, verklaren onder onze verantwoordelijkheid, dat het product, dichiariamo sotto nostra unica responsabilitá, che il prodotto,

Model/Type: ACM200 Communication module

To which this declaration relates, is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), auf das sich diese Erklärung bezieht, mitder/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt. Auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s). Al que se refiere esta declaración es conforme a la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s). Waarnaar deze verklaring verwijst, aan de volende norm(en) of richtlijn(en) beantwoordt. A cui si riferisce questa dichiarazione è conforme alla/e sequente/i norma/e o documento/i normativo/i.

EC Directive	Applicable Standards
94/9/EC Directive	EN60079-0:2006
	EN60079-11:2007 **
2006/95/EC	EN61010-1: 2001
Low Voltage Directive	
	EN61000-6-1
2004/108/EC	EN61000-6-3
EMC Directive	EN61000-4-3(10V/m)
	EN61000-4-6(10V/m)
2002/95/EC	N/A
RoHS Directive	IV/A

^{**} ATEX certificate: BVS 07 ATEX E 149, EXAM 0158, 44809 Bochum, Germany

No.111, West TaiHu Road, XinBei District , ChangZhou, JiangSu. 213125,PRC, Nov 7, 2007,Mettler-Toledo (ChangZhou) Scale & System Ltd.

Yang JiaWu

Quality Assurance Manager



Felicidades por escoger la calidad y precisión de METTLER TOLEDO. El uso adecuado, de acuerdo con este instrucciones la calibración y el mantenimiento regular por parte de nuestro equipo del servicio técnico formado en fábrica, garantizan una operación fiable y precisa, protegiendo su inversión. Contáctenos para informarse sobre un contrato de Servicio XXL que se adapte a sus necesidades y presupuesto.

Le invitamos a registrar su producto en www.mt.com/productregistration, de manera que le podamos informar sobre mejoras, actualizaciones y notificaciones importantes referentes a su producto METTLER TOLEDO.



72203955B

Reservadas las modificaciones técnicas © Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Ltd. 08/10 72203955B

Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Ltd.
10 Kunlun Road, Changzhou Xinbei District, Jiangsu Province, P.R. China 213125

Tel. 0086-519-664-2040 Fax 0086-519-664-1991 Internet http://www.mt.com