


## 7. Accessoires

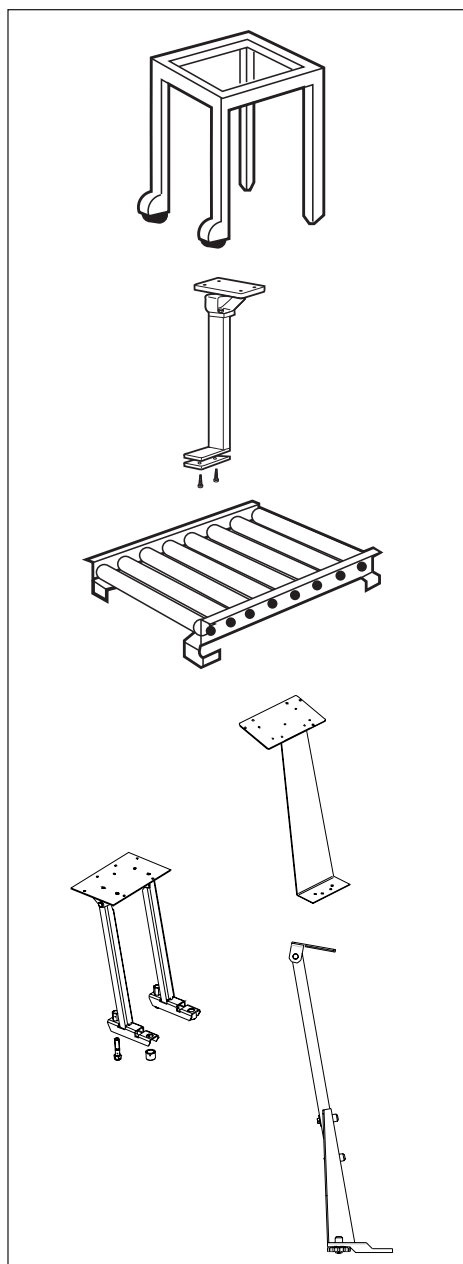

	No. de commande
<b>Chario support</b> cadre rigide et stable, deux pieds avec roulettes, hauteur 560mm, noir, avec revêtement aux résines synthétiques	
DNB (400 x 500 mm)	00503631
DNCC (600 x 800 mm)	00504853
version tout inox	
DNB (400 x 500)	00503632
DNCC (600 x 800 mm)	00504854
<b>Colonne à fixer au chariot</b> pour la fixation directe du terminal à la plateforme de pesage noir, avec revêtement aux résines synthétiques	
inox	00504127
	00504128
<b>Convoyeur à rouleaux</b> 8/9 rouleaux avec enveloppe en acier, sens de marche longitudinal, à mettre en place sans montage, version inox (l'environnement sec)	
DNB (400 x 500 mm)	00503640
DNCC (600 x 800 mm)	00504852
inox (l'environnement humide)	
DNB (400 x 500 mm)	22001647
DNCC (600 x 800 mm)	22001648
<b>Support de balance</b> pour assembler les indicateurs ID aux plateformes vernies max. dimensions du plateau 500x650 mm, hauteur support de balance 430mm, inox	
	22002055
<b>Support de balance</b> pour assembler les indicateurs ID aux plateformes inox max. dimensions du plateau 300x400 mm, hauteur support de balance 330mm, inox	
	22002056
<b>Support de balance</b> pour assembler les indicateurs ID aux plateformes inox max. dimensions du plateau 500x650 mm; hauteur support de balance 600-800 mm inox	
	22002057

## 3. Choix de l'emplacement

Les plates-formes de pesage avec revêtement vernis noir ne doivent être utilisées qu'en environnement.



- La base doit être en mesure de supporter le poids de la plate-forme chargée au maximum, réparti sur les points d'appui. De plus, cette base doit être suffisamment stable pour qu'il n'y ait pas de vibrations lors du pesage. Ceci est valable également lorsque la plate-forme de pesage est intégrée dans un système de convoyage.



- Température entre -10°C jusqu'à +40 °C.




- Pas de fort courant d'air (provenant de ventilateurs par exemple)


## 4. Mise de niveau

Lors de la première installation et après chaque changement d'emplacement.

version vernie

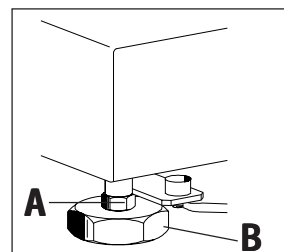

version inox

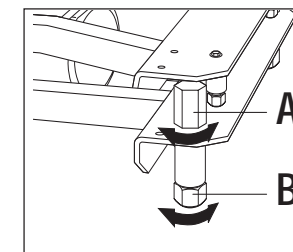


- Retirez le plateau. Desserrez les contre-écrous ("A").
- Tournez les pieds réglables ("B") jusqu'à ce que la balance soit horizontale, ou jusqu'à ce que la bulle d'air soit au centre de l'anneau du niveau à bulle.




- Serrez les contre-écrous de tous les pieds réglables à l'aide de la clé plate, puis remettez le plateau en place.

## 5. Limites d'utilisation

- Les plates-formes de pesage sont d'une construction particulièrement robuste. Toutefois, les limites d'utilisation indiquées dans le tableau ne doivent pas être dépassées !
- En fonction du point d'application de la charge, la charge limite statique, autrement dit, la charge maximale admissible est de :

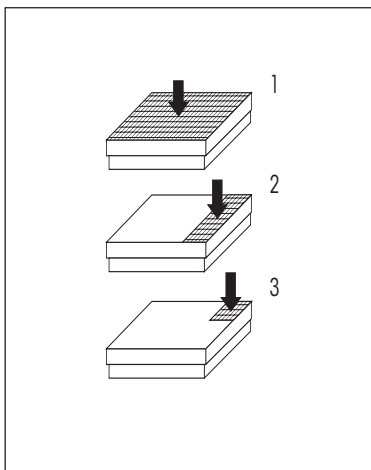


balance	charge statique maximale		
	1 centre	2 côté	3 coin
DNA...	40kg	30kg	15kg
DNBB...	100kg	70kg	35kg
DNB...	200kg	140kg	75kg
DNBC...	400kg	300kg	150kg
DNCC...	700kg	400kg	200kg

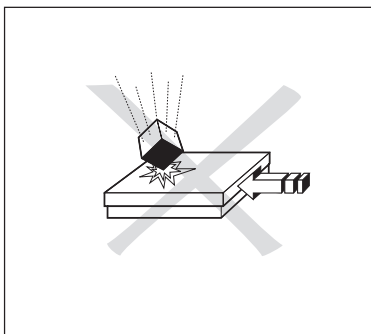

- ▲ Eviter de laisser tomber les charges sur la plate-forme, éviter les secousses et les chocs latéraux.

## 6. Nettoyage de la plate-forme de pesage

L'entretien de la plate-forme de pesage se limite à son nettoyage régulier. La marche à suivre dépend du type de traitement de surface d'une part et des conditions ambiantes régnant à l'emplacement choisi, d'autre part.

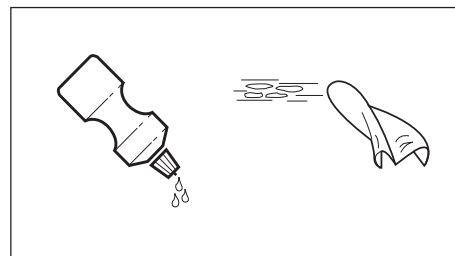

### Version vernie

Chiffon humide, nettoyeurs ménagers usuels.

### Produit d'entretien

Désinfectants et nettoyeurs à utiliser conformément aux instructions et prescriptions du fabricant dans un local humide.




### Version inox.

- Nettoyeurs ménagers usuels.

### Nettoyage extérieur en environnement corrosif

- ▲ Retirez impérativement régulièrement toute substance corrosive.
- ▲ Désinfectants et nettoyeurs à utiliser conformément aux instructions et prescriptions du fabricant.
- Jet d'eau jusqu'à 60 °C.
- Refaire éventuellement une application d'huile universelle OKS 371.

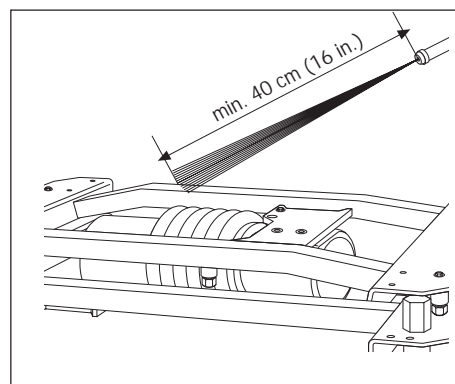

### Nettoyage intérieur

- Retirez le plateau.  
La protection en caoutchouc de la cellule de pesage ne doit en aucun cas être nettoyée à l'aide d'objets durs! Ceci peut occasionner des problèmes d'étanchéité et entraver la protection IP.
- Séchez la plate-forme de pesage immédiatement après le nettoyage avec un chiffon doux non pelucheux.

Pour assurer l'avenir de vos produits METTLER TOLEDO:  
Le service après-vente METTLER TOLEDO vous garantit pendant des années leur qualité, leur précision de mesure et le maintien de leur valeur.


Demandez-nous notre documentation sur les excellentes prestations proposées par le service après-vente METTLER TOLEDO. Merci.

## Mode d'emploi

METTLER TOLEDO MultiRange  
Balances de comtoir et stationnaires  
DNA.., DNBB.., DNB.., DNBC.., DNCC..  
DNA..s, DNBB..s, DNB..s, DNBC..s, DNCC..s

**METTLER TOLEDO**

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH	D-72458 Albstadt	T 0049-7431-14 0	F -14 232
AT Mettler-Toledo Ges.m.b.H.	1100 Wien	T 0043-1-604 19 80	F -604 28 80
AU Mettler-Toledo Ltd.	Victoria 3207	T 0061-3-9646 45 51	F -9645 39 35
BE N.V. Mettler-Toledo S.A.	1651 Lot	T 0032-2-334 02 11	F -378 16 65
CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG	8606 Greifensee	T 0041-1-944 45 45	F -944 45 10
CN Mettler-Toledo (Shanghai)Ltd.	Shanghai 200233	T 0086-21-6485 0435	F -6485 3351
CZ Mettler-Toledo spol. s.r.o.	120 00 Praha 2	T 0042-2-252 755	F -242 475 83
DE Mettler-Toledo GmbH	35353 Giessen	T 0049-641-50 70	F -507 129
DK Mettler-Toledo A/S	2600 Glostrup	T 0045-43 27 08 00	F -43 27 08 28
ES Mettler-Toledo S.A.E.	08038 Barcelona	T 0034-3 223 22 22	F -223 02 71
FR Mettler-Toledo s.a.	78222 Viroflay-Cedex	T 0033-1-30 97 17 17	F -30 97 16 00
HK Mettler-Toledo (HK) Ltd.	Kowloon, Hongkong	T 00852-2744 1221	F -2744 6878
HR Mettler-Toledo d.o.o.	100 10 Zagreb	T 00385-1-233 6317	F -233 63171
HU Mettler-Toledo Keresked. KFT	1173 Budapest	T 0036-1-257 98 89	F -256 2175
IT Mettler-Toledo S.p.A.	20026 Novate Milanese	T 0039-2-33 33 21	F -356 2973
JP Mettler-Toledo K.K.	Osaka 540	T 0081-6-949 5917	F -949 5944
KR Mettler-Toledo (Korea)	Seoul 135-080	T 0082-2-518 2004	F -518 0813
MY Mettler-Toledo (M)	47301 Petaling Jaya	T 0060-3-703 2773	F -703 8773
NO Mettler-Toledo A/S	1008 Oslo 10	T 0047-22-30 44 90	F -32 70 02
NL Mettler-Toledo B.V.	4000 HA Tiel	T 0031-344-63 83 63	F -63 83 90
PL Mettler-Toledo Sp.z.o.o.	02-929 Warszawa	T 0048-22-651 92 32	F -42 20 01
RU Mettler-Toledo AO	101000 Moscow	T 007-095-921 92 11	F -921 63 53
SE Mettler-Toledo AB	120 08 Stockholm	T 0046-8-702 50 00	F -642 45 62
SG Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd.	Singapore 139944	T 0065-778 67 79	F -778 66 39
SK Mettler-Toledo spol. s.r.o.	831 03 Bratislava	T 0042-7-5252 170	F -5252 173
SL Mettler-Toledo d.o.o.	1236 Trzin	T 061-162-1801	F -161-1789
TH Mettler-Toledo (Thailand)	Bangkok 10310	T 0066-2-719 64 80	F -719 64 79
TW Mettler-Toledo (Taiwan)	Taipei	T 00886-2-579 5955	F -579 5977
UK Mettler-Toledo Ltd.	Leicester, LE4 1AW	T 0044-116-235 70 70	F -236 63 99
US Mettler-Toledo Inc.	Worthington, Ohio 43085	T 001-614-438 4511	F -438 4755
US Mettler-Toledo Inc.	Hightstown, NJ 08520	T 001-609-448 3000	F -586 5451

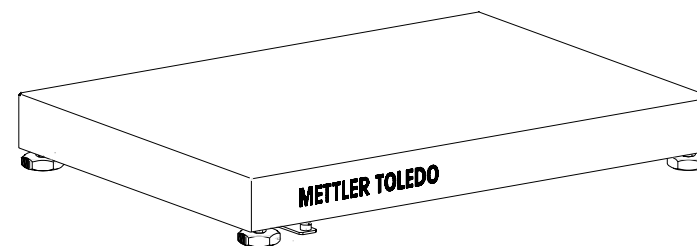

## 1. Consignes de sécurité




**Ligne DN**  
Ne pas utiliser en atmosphères explosibles!

## 2. Mise en service



**Ligne DN**  
Les balances de comptoir et stationnaires peuvent être utilisées avec tous les terminaux dotés d'une interface IDNet.

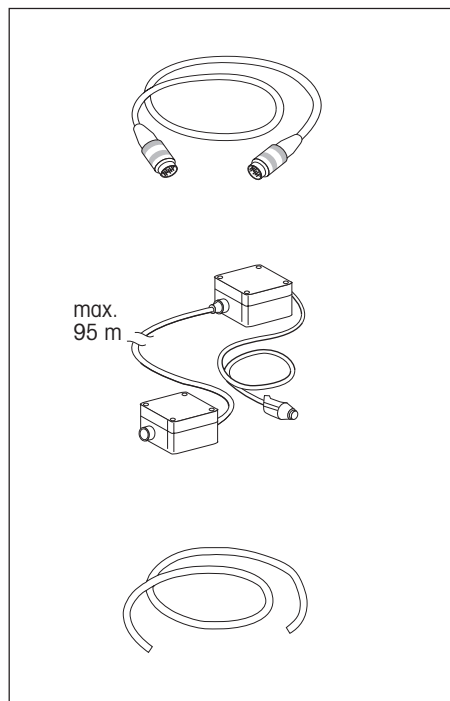

**Prolongateur pour câble de raccordement**  
longueur 10 m,  
enfichable des deux côtés  
pour l'installation à distance  
du terminal.

No. de commande

00504134

**Kit de raccordement**  
constitué de deux boîtes  
de connexion,  
permettant de prolonger  
le câble de raccordement  
jusqu'à 100m  
Boîte du côté terminal équipée  
d'un câble de raccordement  
de 2,5 m

00504133

**100m câble spécial au mètre**  
permettant en liaison avec  
le kit de raccordement  
une prolongation sur mesure  
du câble de raccordement

00504177